




**F120-H830.02 S9W2V**

**Vysokofrekvenční vřeteno**

**Pneumatická výměna kužele**

## Označení VF-vřetena

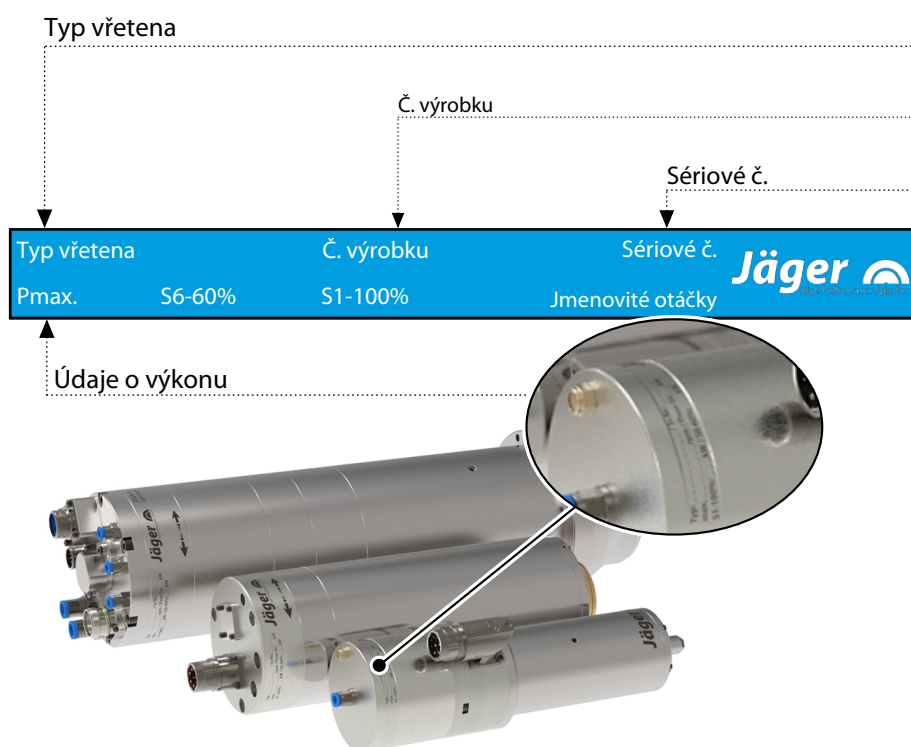

Protože naše VF-vřetena neustále přizpůsobujeme nejnovějšímu stavu technického vývoje, vyhrazujeme si právo na technické změny a odchylky vůči tomuto manuálu.



Texty tohoto manuálu byly vypracovány s velkou pečlivostí. Přesto společnost **Nakanishi Jaeger GmbH** nemůže přebírat za eventuální chybné údaje a jejich následky žádnou právní odpovědnost ani jinou záruku.

Překlady a kopírování – také částečné – jsou bez výslovného písemného souhlasu společnosti **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## Obsah:

Překlad originální příručky

|          |                                            |           |           |                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Úvodní informace</b>                    | <b>5</b>  | 8.2       | Průměr přírodního vedení média                     | 26        |
| 1.1      | Účel manuálu                               | 5         | 8.3       | Chladicí voda                                      | 26        |
| 1.2      | Vysvětlení symbolů                         | 5         | 8.3.1     | Kvalita chladicí kapaliny                          | 26        |
| <b>2</b> | <b>Přeprava a balení</b>                   | <b>6</b>  | 8.3.2     | Nastavení chlazení                                 | 26        |
| 2.1      | Rozsah dodávky VF-vřetena                  | 6         | 8.4       | Stlačený vzduch                                    | 27        |
| 2.1.1    | Optimální příslušenství                    | 6         | 8.4.1     | Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1)                 | 27        |
| 2.1.2    | Dodaná dokumentace                         | 6         | 8.4.2     | Nastavení uzavíracího vzduchu                      | 27        |
| 2.2      | Obal VF-vřetena                            | 7         | 8.4.3     | Hodnoty nastavení                                  | 28        |
| <b>3</b> | <b>Určení použití</b>                      | <b>7</b>  | <b>9</b>  | <b>Uvedení do provozu</b>                          | <b>28</b> |
| 3.1      | Povolené druhy obrábění                    | 7         | 9.1       | Schéma vtoku                                       | 28        |
| 3.2      | Povolené materiály                         | 7         | 9.2       | Denní start                                        | 29        |
| <b>4</b> | <b>Bezpečnostní pokyny</b>                 | <b>8</b>  | 9.3       | Signalizace zastavení                              | 29        |
| 4.1      | Bezpečnost práce                           | 9         | 9.4       | Zprovoznění po odstávce                            | 29        |
| 4.2      | Klidový stav VF-vřetena                    | 10        | <b>10</b> | <b>Výměna nástroje</b>                             | <b>30</b> |
| 4.3      | Instalace a údržba                         | 10        | 10.1      | Pravotočivý a levotočivý chod                      | 30        |
| 4.4      | Přestavba a oprava                         | 10        | 10.2      | Pneumatická výměna kužele                          | 31        |
| 4.5      | Nepovolený způsob provozu                  | 10        | 10.2.1    | Automatický HSK-upínák nástroje                    | 31        |
| <b>5</b> | <b>Technický popis</b>                     | <b>11</b> | 10.3      | Výměnná stanice nástroje (volitelné příslušenství) | 32        |
| 5.1      | Přípojky VF-vřetena                        | 11        | 10.3.1    | Pneumatická výměna kužele                          | 32        |
| 5.2      | Elektrická přípojka                        | 12        | 10.3.2    | Instalace výměnné stanice                          | 32        |
| 5.3      | Chlazení                                   | 12        | 10.3.3    | Údržba                                             | 32        |
| 5.4      | Blokovací vzduch                           | 13        | 10.4      | Postupový diagram                                  | 33        |
| 5.5      | Čištění kužele                             | 13        | 10.4.1    | Postupový diagram pneumatického systému            | 33        |
| 5.6      | Pneumatická výměna nástroje                | 13        | 10.4.2    | Postupový diagram elektrického systému             | 34        |
| <b>6</b> | <b>Technické údaje</b>                     | <b>14</b> | 10.4.3    | Signály                                            | 34        |
| 6.1      | Rozměr                                     | 15        | <b>11</b> | <b>Nástroje pro HSC obrábění</b>                   | <b>35</b> |
| 6.2      | Technický datový list (KL 9502 , AC-Motor) | 16        | <b>12</b> | <b>Údržba</b>                                      | <b>36</b> |
| 6.2.1    | Diagram výkonu                             | 16        | 12.1      | Kuličkové ložisko                                  | 36        |
| 6.3      | Plán zapojení                              | 17        | 12.2      | Denní čištění                                      | 36        |
| 6.4      | Schéma elektrického zapojení               | 20        | 12.2.1    | Před počátkem práce                                | 36        |
| 6.5      | Ochrana motoru PTC 145° C                  | 22        | 12.2.2    | Při každé výměně nástroje                          | 37        |
| 6.6      | Monitorování nástrojového kuželu           | 22        | 12.2.3    | Při každé výměně upínacího prostředku              | 37        |
| 6.7      | Čidlo otáček a polohy (MiniCoder)          | 23        | 12.3      | Při skladování                                     | 37        |
| 6.7.1    | Technické údaje                            | 23        | 12.4      | Týdenní údržba                                     | 37        |
| 6.8      | Zvukové emise                              | 24        | 12.5      | Měsíční údržba                                     | 38        |
| <b>7</b> | <b>Místo provozu</b>                       | <b>24</b> | 12.6      | Při delším skladování                              | 38        |
| <b>8</b> | <b>Instalace</b>                           | <b>25</b> | 12.7      | Maximální doba odstávky                            | 38        |
| 8.1      | Instalace VF-vřetena                       | 25        |           |                                                    |           |

## Obsah:

Překlad originální příručky

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>13</b> | <b>Demontáž</b>                               | <b>39</b> |
| 13.1      | Likvidace a ochrana životního prostředí ..... | 39        |
| <b>14</b> | <b>Servis &amp; opravy</b>                    | <b>39</b> |
| 14.1      | Servisní partneři .....                       | 39        |
| 14.2      | Provozní poruchy .....                        | 40        |
| <b>15</b> | <b>Prohlášení o shodě</b>                     | <b>43</b> |

## 1 Úvodní informace

Vysokofrekvenční vřeteno (VF-vřeteno) je vysoce kvalitní přesný nástroj pro vysokorychlostní obrábění.

### 1.1 Účel manuálu

Manuál je důležitou součástí VF-vřetena.

- ➔ Manuál pečlivě uschovejte.
- ➔ Manuál poskytněte všem osobám pověřeným pracemi s VF-vřetenem.
- ➔ Pročtěte si veškerou dodanou dokumentaci.
- ➔ Před prováděnou prací si ještě jednou pečlivě pročtěte příslušnou kapitolu v manuálu.

### 1.2 Vysvětlení symbolů

Aby bylo možné rychlé přiřazení informací, jsou v tomto manuálu použity vizuální pomůcky ve formě symbolů a textových označení.

Pokyny jsou označeny signálním slovem a barevným rámečkem:



#### NEBEZPEČÍ

##### Nebezpečná situace!

Způsobuje těžká poranění nebo usmrcení.

- Opatření pro zabránění nebezpečí.



#### VÝSTRAHA

##### Nebezpečná situace!

Může způsobit těžká poranění nebo usmrcení.

- Opatření pro zabránění nebezpečí.



#### POZOR

##### Nebezpečná situace!

Může způsobit lehká až středně závažná poranění.

- Opatření pro zabránění nebezpečí.



#### Upozornění

Může způsobit věcné škody. Tento výstražný symbol nevaruje před ohrožením osob

#### Rada

Rada označuje užitečné pokyny pro uživatele.

**2****Přeprava a balení**

Při přepravě se vyvarujte těžkým otřesům a nárazům, které by mohly poškodit kuličková ložiska VF-vřetena.

- ➔ Každé poškození snižuje přesnost SF-vřetena.
- ➔ Každé poškození omezuje funkci SF-vřetena.
- ➔ Každé poškození snižuje životnost SF-vřetena.

**2.1****Rozsah dodávky VF-vřetena**

Níže uvedené části jsou rozsahem dodávky SF-vřetena:

- ☐ Vysokofrekvenční vřeteno
- ☐ Čistící kužel z filcu
- ☐ Kabel motoru
- ☐ Řídící kabel
- ☐ Převravní obal
- ➔ Při dodávce zkontrolujte kompletnost vysokofrekvenčního vřetena.

**2.1.1****Optimální příslušenství**

Na přání k dodání:

- ☐ Měnič kmitočtu
- ☐ Chladicí zařízení
- ☐ Tuk pro kleštiny
- ☐ Hadicové přípojky
- ☐ Další příslušenství na vyžádání.

Pouze schválené příslušenství je přezkoušeno na provozní bezpečnost a funkci.

- ➔ Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, může to vést ke ztrátě závazků ze záruky a nároku na odškodnění.

**2.1.2****Dodaná dokumentace**

Následující dokumenty patří k rozsahu dodávky SF-vřetena.

- ☐ Manuál
- ☐ Prohlášení o shodě je součástí manuálu.
- ☐ Testovací protokol
- ➔ Při dodání překontrolujte úplnost dodaných dokumentů. V případě potřeby si vyžádejte nové kopie.

**2.2****Obal VF-vřetena**

Všechny materiály přepravního obalu mohou být recyklovány v příslušných zařízeních pro zpracování odpadu

**3****Určení použití**

Vřeteno VF je ve smyslu strojní směrnice "neúplným strojem" a samo o sobě nemůže splňovat žádnou funkci. VF-vřeteno je možno provozovat pouze spolu s obráběcím strojem a měničem kmitočtu.

**3.1****Povolené druhy obrábění**

VF-vřeteno bylo vyvinuto pouze pro níže uvedené druhy obrábění.

☐ Frézování

☐ Vrtání

☐ Gravírování

☐ Broušení

➔ Pokud jsou potřebné jiné druhy obrábění, kontaktujte společnost **Nakanishi Jaeger GmbH**.

**3.2****Povolené materiály**

VF-vřeteno bylo vyvinuto pouze pro níže uvedené materiály.

☐ Kovy (jako slitiny, litiny, atd.)

☐ Slinovací materiály

☐ Umělé hmoty

☐ Dřevo

☐ Grafit

☐ Kámen (jako mramor, atd.)

☐ Papír a kartonáž

☐ Vodivé desky

☐ Sklo a keramika

➔ Pokud mají být obráběny jiné materiály, kontaktujte společnost **Nakanishi Jaeger GmbH**.

4

## Bezpečnostní pokyny

Vysokofrekvenční vřeteno je vytvořeno dle uznávaných pravidel techniky a je provozně bezpečné.

VF-vřeteno však může být zdrojem nebezpečí, pokud:

- ☐ Je zabudováno nevyškoleným personálem.
- ☐ Bylo zabudováno neodborně.
- ☐ Není používáno v souladu s určeným účelem.

Vysokofrekvenční vřeteno může být montováno, uváděno do provozu a udržováno pouze kvalifikovaným personálem.

**Definice:** Kvalifikovaný personál je personál, který je obeznámen s instalací, montáží, uvedením do provozu a provozem a k těmto činnostem má odpovídající kvalifikaci. Kompetence, školení a dohled personálu musí být provozovatelem přesně upraveny.



### NEBEZPEČÍ: V důsledku exploze.

VF-vřetena nejsou schválena pro použití v prostorách ohrožených explozí. Použití v těchto prostorách může způsobit explozi.

- VF-vřeteno nepoužívejte v prostředí ohroženém explozí.



### NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.

VF-vřeteno pracuje s vysokými otáčkami a v důsledku toho může být odmrštěno.

- VF-vřeteno provozujte jen tehdy, pokud je pevně zabudováno ve stroji nebo v zařízení.



### Upozornění: Dodržujte mezní hodnoty.

- Dodržujte mezní hodnoty uvedené v technických údajích.



### Upozornění: Zohledněte stroj.

- Dbejte také manuálu stroje, v kterém je zabudováno VF-vřeteno.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem stroje.
- Ujistěte se, že stroj není zdrojem nebezpečí (např. nekontrolované pohyby). Teprve poté do stroje nainstalujte vřeteno VF.



### Upozornění. Zabraňte poškození VF-vřetena.

- Každé poškození snižuje přesnost SF-vřetena.
- Každé poškození omezuje funkci SF-vřetena.
- Každé poškození snižuje životnost SF-vřetena.

## 4.1

## Bezpečnost práce

Dbejte všech bezpečnostních pokynů uvedených v manuálu, dále platných národních předpisů ochrany před úrazem (UVV), stejně tak jako stávajících vnitropodnikových pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů.

**NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.**

V důsledku odstředivé síly vznikající při obrábění, může být špatně upnutý nástroj odmrštěn.

- Využijte celou upínací hloubku upínacího systému.
- Pevně upněte nástroj.

**NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.**


Při chybném směru otáčení se upínací systém uvolňuje a nástroj se odmrští.

- Bezpodmínečně dodržujte směr otáčení VF-vřetena.

**VÝSTRAHA: Nebezpečí poranění v důsledku odmrštěných částí.**

VF-vřeteno pracuje s vysokými otáčkami a může být velkou silou odmrštěno.

- V žádném případě neodstraňujte ochranné zařízení stroje nebo zařízení.
- Při práci vždy používejte ochranné brýle.

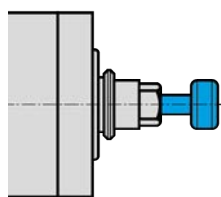

Vzorový obrázek: Vložení stopky

**Upozornění: Zajistěte funkci.**

- VF-vřeteno nikdy neprovozujte bez upnuté stopky nástroje.

**Bez upnuté stopky nástroje dojde:**


- ☐ K poškození upínacího systému vlivem odstředivé síly.
- ☐ K narušení upínacího systému.
- ☐ K ovlivnění jakosti vyvážení VF-vřetena.
- ☐ K poškození uložení.


- ➞ Dle druhu obrábění, obráběného materiálu a zvoleného nástroje zvolte vhodný ochranný postřik.
  - ➞ Dbejte také manuálu stroje, v kterém je zabudováno VF-vřeteno.
- ➞ U dodavatele nástrojů zjistěte maximální obvodovou rychlost použitého nástroje.

**Jednobřité nástroje nejsou vhodné pro HSC-obrábění.**

Pokud jsou potřebné z důvodu obrábění:

- ➞ Používejte pouze vyvážené nástroje.
  - ➞ DIN ISO 1940
  - ➞ Stupeň jakosti 2,5

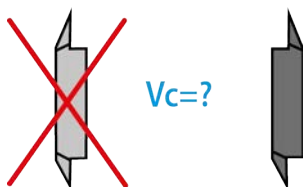

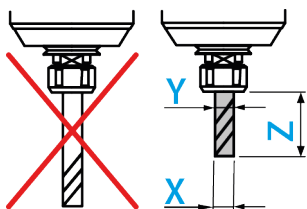

**Průměr řezné hrany nástroje (X) nesmí být větší než maximální rozsah upnutí (Y).**

➔ Nástroj upněte tak, aby byl co možná nejkratší.

➔ Udržujte rozměr (Z) malý.

➔ (Y) Viz kapitola: Technické údaje [► 14].

## 4.2

### Klidový stav VF-vřetena

Aby bylo vysokofrekvenční vřeteno pro účely instalačních a údržbových prací uvedeno mimo provoz, postupujte následovně:

➔ Zcela odpojte přívod energie (proud).

➔ Zcela odpojte přívod médií (vzduch a kapaliny).

➔ Ujistěte se, zda je hřídel VF-vřetena absolutně v klidu.

Pokud je VF-vřeteno zastaveno z důvodu čištění, pak:

➔ Připojte pouze blokovací vzduch a uzávěr pro vzduchové čištění kužele.

#### Rada: Předějte data řízení.

- U měniče kmitočtu využijte možnosti identifikace signalizace klidového stavu hřídele a dále jí využijte k vyhodnocování řízení stroje.

## 4.3

### Instalace a údržba

➔ Instalační, čistící a údržbové práce provádějte teprve po úplném zastavení VF-vřetena a hřídele.

➔ Bezprostředně po ukončení prací instalujte všechna bezpečnostní a ochranná zařízení stroje.

## 4.4

### Přestavba a oprava

Přestavba nebo změny VF-vřetena jsou dovolené pouze po předchozí domluvě se společností **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Pouze servisní partneři uvádění v kapitole „Servis a opravy [► 39]“ mohou VF-vřeteno otevírat a opravovat.

Pouze schválené příslušenství je přezkoušeno na provozní bezpečnost a funkci.

## 4.5

### Nepovolený způsob provozu


Vysokofrekvenční vřeteno je provozně bezpečné pouze při přesně určeném použití.

➔ Dbejte bezpečnostních pokynů ve všech kapitolách manuálu, jinak může vzniknout nebezpečí pro osoby, životní prostředí, stroj nebo VF-vřeteno.

Nerespektování bezpečnostních pokynů může znamenat ztrátu záruk a nároků na odškodnění.

## 5 Technický popis

### 5.1 Přípojky VF-vřetena

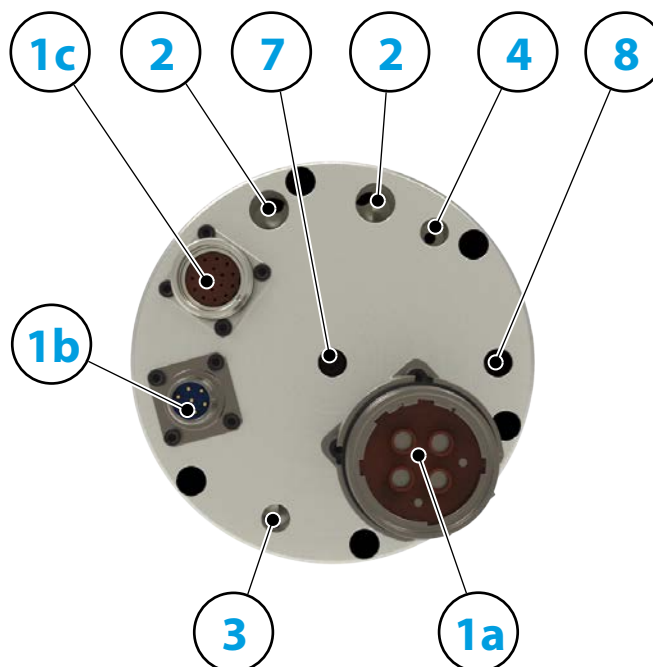

|           |                                                       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>1a</b> | Elektrická přípojka pro: fáze motoru                  |        |
| <b>1b</b> | Elektrická přípojka pro: Kontrola nástrojového kuželu |        |
| <b>1c</b> | Elektrická přípojka pro: Vektorová regulace           |        |
| <b>2</b>  | Chladicí voda                                         | G 1/4" |
| <b>3</b>  | Blokovací vzduch                                      | G 1/8" |
| <b>4</b>  | Čištění kužele                                        | G 1/8" |
| <b>7</b>  | Pneumatika pro výměnu nástrojů (válec vpřed)          | G 1/8" |
| <b>8</b>  | Pneumatika pro výměnu nástrojů (válec zpět)           | G 1/8" |

## 5.2

### Elektrická přípojka

VF-vřeteno smí být provozováno pouze s měničem kmitočtu (FU).

- ➔ Zkontrolujte, zda data VF-vřetena, tj. elektrický proud, napětí a kmitočet, jsou shodné s výstupními údaji měniče kmitočtu.
- ➔ Používejte co možná nejkratší vedení motoru.
- ➔ Pomocí měniče kmitočtu nastavte otáčky VF-vřetena.
- ➔ Další informace viz manuál měniče kmitočtu.

Měnič kmitočtu rozpozná - podle vybavení – tyto provozní stavy VF-vřetena:

- ☐ VF-vřeteno se otáčí.
- ☐ VF-vřeteno příliš horké.
- ☐ VF-vřeteno stojí atd.

Měnič kmitočtu předává provozní stavy VF-vřetena řízení stroje.

#### Upozornění: Vytvořte rychlozávěrné spojení SpeedTEC.

- ▶ Při kombinaci SpeedTEC konektor stroje/SpeedTEC konektor kabelu:
- ▶ Odstraňte O-kroužek u konektoru stroje SpeedTEC.

## 5.3

### Chlazení

Chlazení kapalinou udržuje VF-vřeteno při konstantní teplotě.



#### Upozornění: Prodloužení životnosti odvodem tepla.

- Při provozu VF-vřetena vzniká teplo. Teplota VF-vřetena by neměla překročit + 45° C, jinak se zkracuje životnost ložisek.
- ▶ Zkontrolujte teplotu vřetena VF na vřeteníku.

#### 5.4

Hodnoty kvality vzduchu viz kapitola „Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1) [► 27]“.

#### Blokovací vzduch

Vzduchový ventil zabraňuje tomu, aby cizí tělesa jako třísky a dále kapaliny (např. emulze) vnikly do VF-vřetena.

- ➞ Zkontrolujte, zda vpředu, mezi pláštěm a otáčivými částmi vystupuje vzduch.

#### 5.5

Hodnoty kvality vzduchu viz kapitola „Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1) [► 27]“.

#### Čištění kužele

Čištěním kužele se zamezuje vnikání třísek a kapaliny při výměně nástroje do hřídele a tím se zabraňuje znečištění a poškození vnitřního kužele a vřetenového systému.

#### 5.6

Hodnoty kvality vzduchu viz kapitola „Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1) [► 27]“.

#### Pneumatická výměna nástroje

Výměna nástroje, popř. výměna nástrojového kužele se provádí pneumaticky.

Přitom je uvnitř VF-vřetena uvedena do chodu mechanika, která nástrojový kužel nebo kleštinu upne, uvolní nebo vyhodí.

## 6

### Technické údaje

#### Ložisko

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Hybridní kuličkové ložisko (ks) | 4           |
| Životnost tukového mazání       | bezúdržbový |

#### Hodnoty výkonu Chlazení kapalinou

|                 | P <sub>max</sub> /5s | S6-60% | S1-100% |      |
|-----------------|----------------------|--------|---------|------|
| Jmenovitý výkon | 36                   | 19     | 16,6    | [kW] |
| Točivý moment   | 11,4                 | 6      | 5,4     | [Nm] |
| Napětí          | 400                  | 400    | 400     | [V]  |
| Proud           |                      |        | 37      | [A]  |

#### Parametry motoru

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Technologie motoru                      | 3-fázový asynchronní pohon<br>(bez kartáčů a čidel) |
| Frekvence                               | 1.000 Hz                                            |
| Počet pólů motoru (páry)                | 2                                                   |
| Jmenovité otáčky                        | 30.000 rpm                                          |
| Hodnota zrychlení/brzdění<br>Za sekundu | 10 000 rpm<br>(ostatní hodnoty po domluvě)          |

#### Znaky


|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Otáčkoměr                                   | Vektorová regulace                       |
| Měřicí ozubené kolo                         | Zuby = 256<br>Modul = 0,3                |
| Ochrana motoru                              | PTC 145° C                               |
| Plášť                                       | Ušlechtilá ocel                          |
| Průměr tělesa                               | 120 mm                                   |
| Průměr příruby                              | 144 mm                                   |
| Roztečná kružnice                           | Ø 132 mm (12 x Ø 6,5 )<br>pro šrouby: M6 |
| Chlazení                                    | Chlazení kapalinou                       |
| Provozní teplota prostředí                  | + 10° C ... + 45° C                      |
| Blokovací vzduch                            |                                          |
| Druh ochrany<br>(blokovací vzduch připojen) | IP54                                     |
| Čištění kužele                              |                                          |
| Výměna nástroje                             | Pneumatická výměna kužele                |
| Přijetí nástroje                            | HSK-E 50                                 |
| Monitorování nástrojového kužele            | indukční                                 |
| 3 pozice                                    | upnuto, uvolněno, vyhozeno               |
| Rozsah upínání do                           | 20 mm                                    |

Ve směru hodinových ručiček a proti  
směru hodinových ručiček

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Konektor zařízení              | 6-pól. (SpeedTEC)            |
|                                | (fáze motoru)                |
|                                | 12-pól. (ECTA 133) + 17-pól. |
|                                | (Senzorika)                  |
| Hmotnost                       | ~ 25,5 kg                    |
| Kruhový pohyb vnitřního kužele | < 1 $\mu$                    |
| Rovinné otáčení                | < 1 $\mu$                    |

## 6.1

### Rozměr

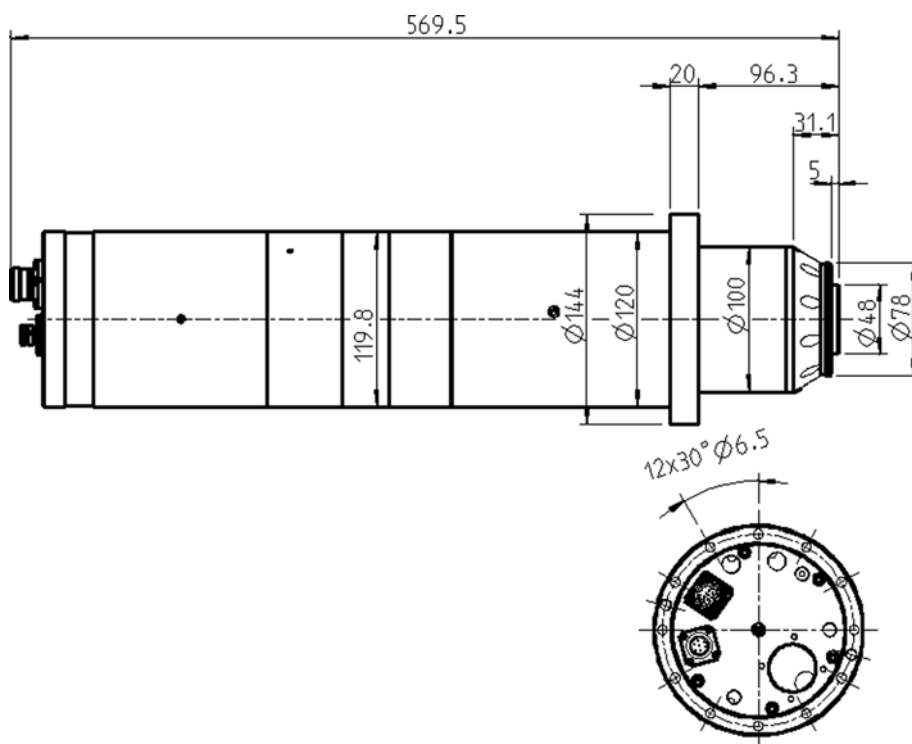

## 6.2

### Technický datový list (KL 9502 , AC-Motor)

Výkony (S1, S6, S2) platí pro sinusovité proudy a sinusovitá napětí.

Výkonové hodnoty VF-vřetena závisí na použitém FU a mohou se od uvedených hodnot lišit.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ motoru       | mW 10.6/6-4        |
| Jmenovitý výkon  | 16,6 kW            |
| Jmenovité otáčky | 30.000 rpm         |
| Chlazení         | Chlazeno kapalinou |
| Ochrana motoru   | PTC 145° C         |

#### Naměřené hodnoty: S1-100%

|                  |       |        |        |        |        |        |     |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Jmenovité otáčky | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | rpm |
| Otáčky           | 4 600 | 9 600  | 14 600 | 19 600 | 24 600 | 29 600 | rpm |
| Frekvence        | 167   | 333    | 500    | 667    | 833    | 1 000  | Hz  |
| Jmenovitý výkon  | 2,6   | 5,4    | 8,2    | 11     | 13,8   | 16,6   | kW  |
| Točivý moment    | 5,4   | 5,4    | 5,4    | 5,4    | 5,4    | 5,4    | Nm  |
| Napětí           | 70    | 137    | 204    | 270    | 336    | 400    | V   |
| Proud            | 37    | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | A   |


#### Poznámky k provozu u statických měničů kmitočtu.

Při provozu měniče kmitočtu musí efektivní hodnota napětí základní vlny odpovídat uvedenému motorovému napětí.

Naměřené proudy mohou být v důsledku podílu horní vlny vyšší než uvedené hodnoty.

### 6.2.1


#### Diagram výkonu

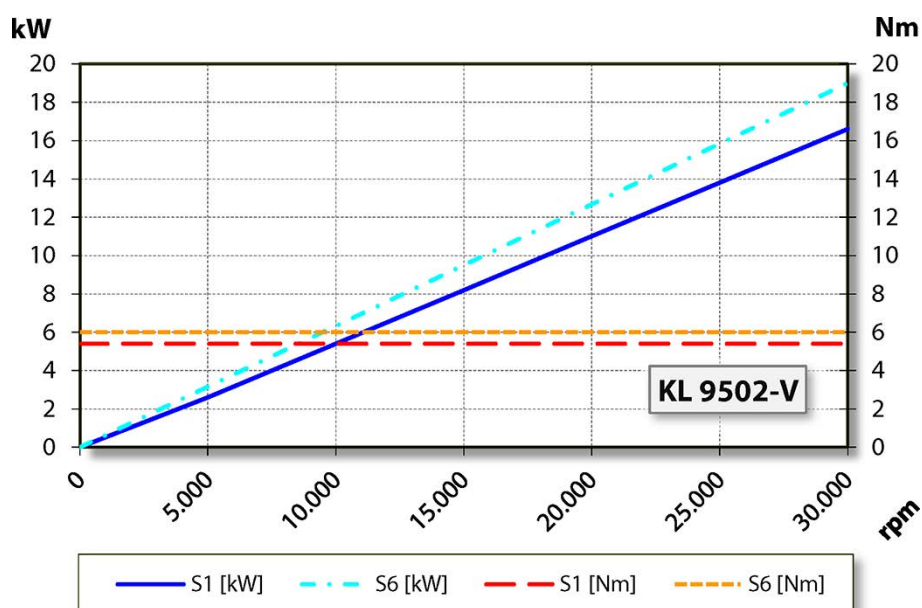


### 6.3 Plán zapojení

#### Upozornění: Neměňte obsazení ze závodu.

Každá změna může způsobit přepětí elektrických prvků (např. PTC, magnetorezistor).

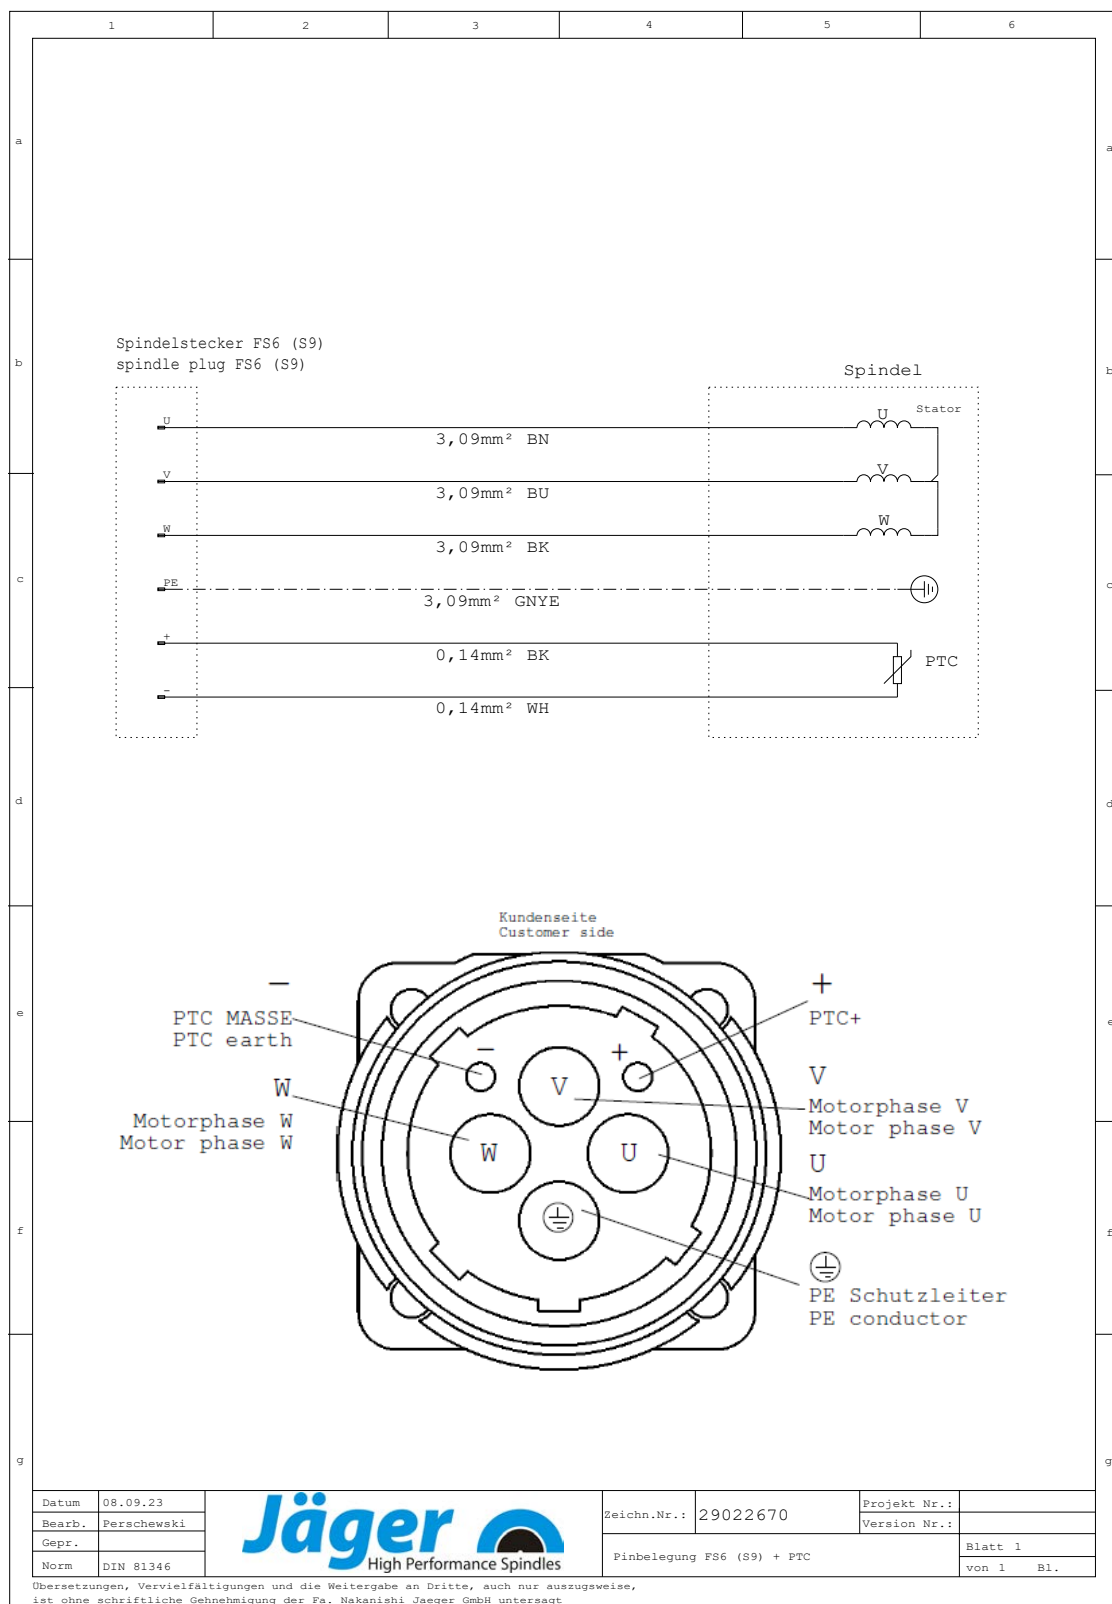

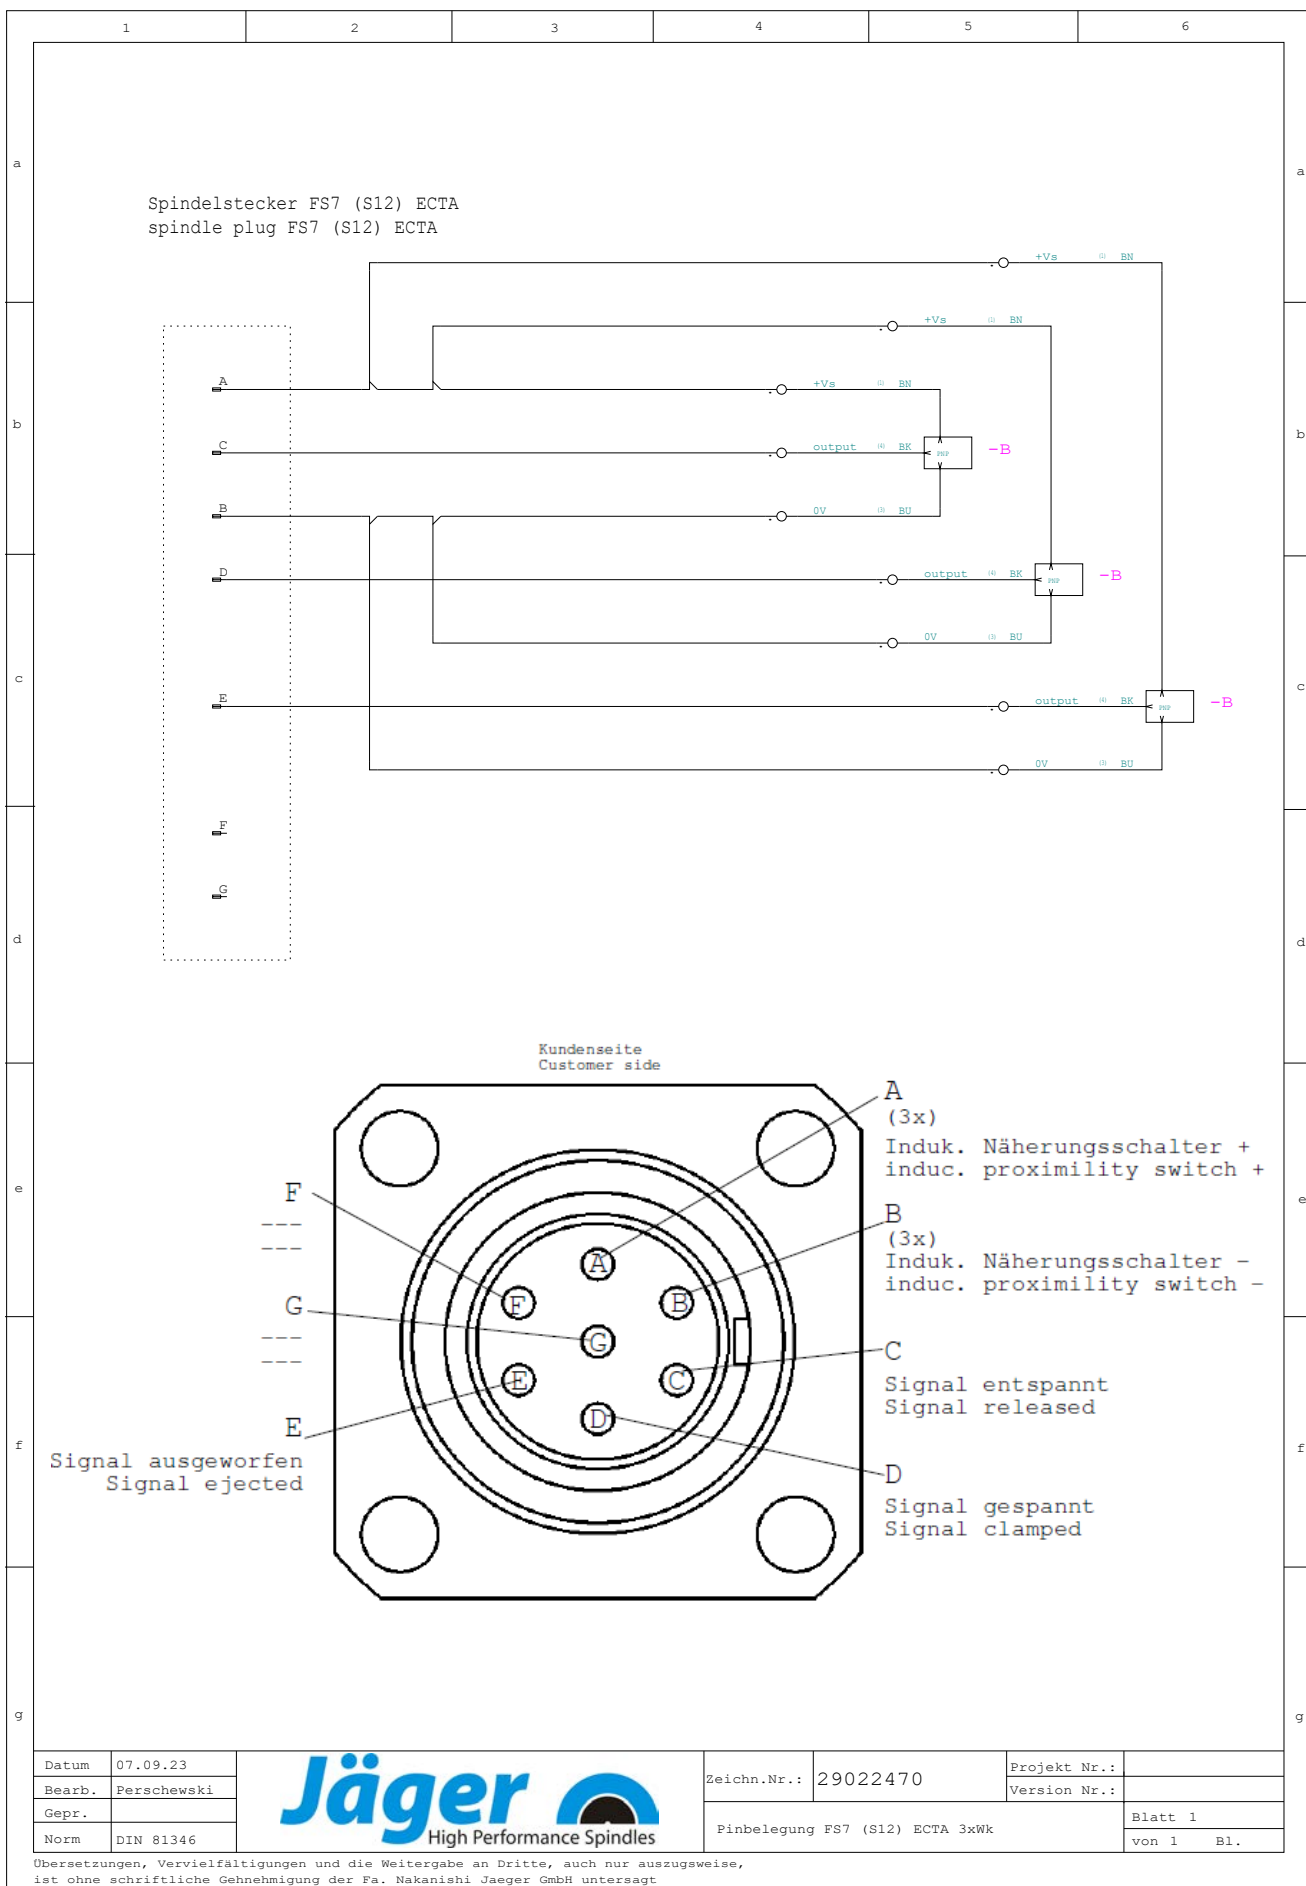


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                      |                                         |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 3                                                                    | 4                                       | 5      | 6                |
| Spindelstecker FS17 (S10) Vektor<br>spindle plug FS17 (S10) Vektor                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                      | Zahnradgeber GEL 244<br>encoder GEL 244 |        |                  |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 0,25 mm <sup>2</sup> PK                                              | UB+<br>COS-                             | 2.Spur | a                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  | 0,25 mm <sup>2</sup> RD                                              | +5V<br>VCC_FB                           | +/-5%  |                  |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |                                                                      |                                         |        | b                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |                                                                      |                                         |        |                  |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 0,25 mm <sup>2</sup> BU                                              | GND                                     |        | c                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |                                                                      |                                         |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |                                                                      |                                         |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |                                                                      |                                         |        |                  |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  | 0,25 mm <sup>2</sup> GY                                              | UN+                                     | N      | d                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 0,25 mm <sup>2</sup> BN                                              | UA-<br>SIN-                             | 1.Spur |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 | 0,25 mm <sup>2</sup> WH                                              | UA+<br>SIN+                             | 1.Spur |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 | 0,25 mm <sup>2</sup> BK                                              | UB-<br>COS+                             | 2.Spur |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 |                                                                      |                                         |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 |                                                                      |                                         |        |                  |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |                                                                      |                                         |        | e                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 | 0,25 mm <sup>2</sup> YE                                              | UN-                                     | N̄     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |                                                                      |                                         |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | wird nicht benötigt, isoliert hineinlegen<br>not connected, isolated | Sense                                   |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,25 mm <sup>2</sup> GN                                              |                                         |        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 'P'                                                                  |                                         |        |                  |
| f                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                      |                                         |        | f                |
| g                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                      |                                         |        | g                |
| Datum 16.03.17                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                      | Zeichn.Nr.: 29022570                    |        | Projekt Nr.:     |
| Bearb. Perschewski                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                      |                                         |        | Version Nr.: 2.0 |
| Gepr.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                      | Flanschstecker FS17 (S10) KEB           |        | Blatt 1          |
| Norm DIN 61346                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                      |                                         |        | von 1 Bl.        |
| <div>High Performance Spindles</div> <p>Übersetzungen, Vervielfältigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt</p> |    |                                                                      |                                         |        |                  |

## 6.4 Schéma elektrického zapojení

### Upozornění: Neměňte obsazení ze závodu.

Každá změna může způsobit přepětí elektrických prvků (např. PTC, magnetorezistor).

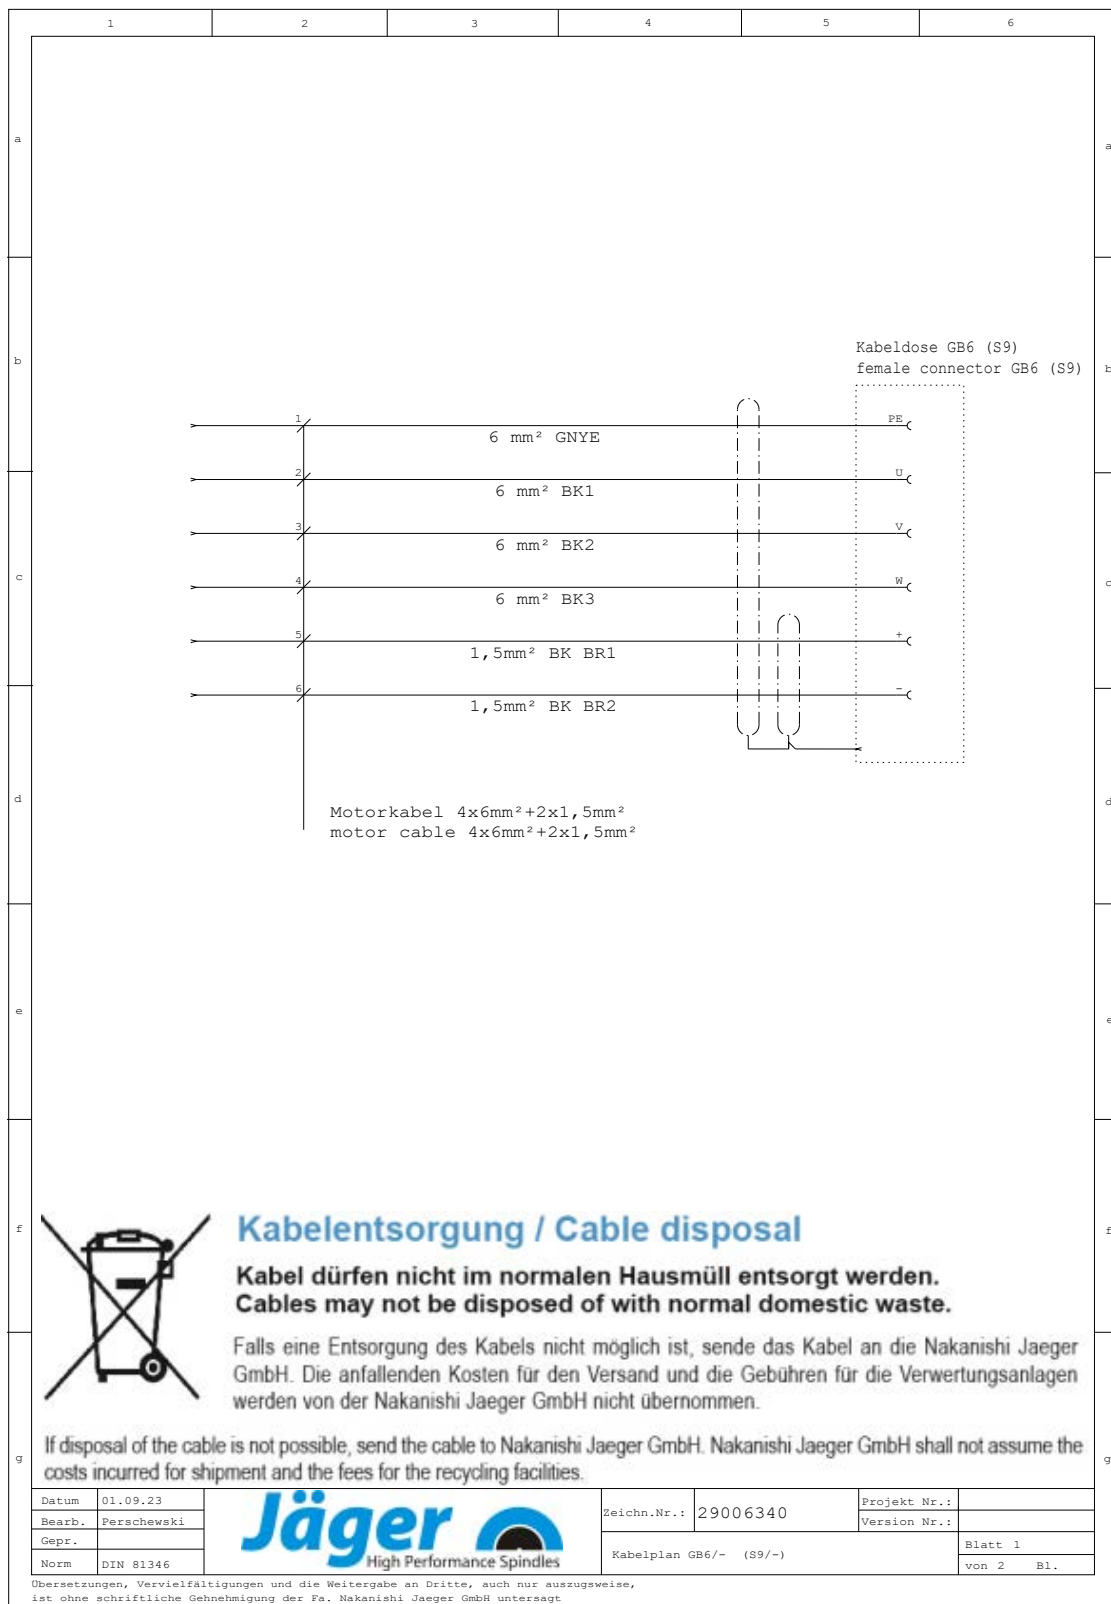

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a |   |   |   |   |   | a |
| b |   |   |   |   |   | b |
| c |   |   |   |   |   | c |
| d |   |   |   |   |   | d |
| e |   |   |   |   |   | e |
| f |   |   |   |   |   | f |
| g |   |   |   |   |   | g |

Kabeldose GB7 (S12)  
 female connector GB7 (S12)

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 1 | 0,5 mm <sup>2</sup> GN | A |
| 2 | 0,5 mm <sup>2</sup> YE | B |
| 3 | 0,5 mm <sup>2</sup> BN | C |
| 4 | 0,5 mm <sup>2</sup> BK | D |
| 5 | 0,5 mm <sup>2</sup> GY | E |
| 6 | 0,5 mm <sup>2</sup> BU | F |
| 7 | 0,5 mm <sup>2</sup> RD | G |
| 8 | 0,5 mm <sup>2</sup> PK |   |
| 9 | 0,5 mm <sup>2</sup> WH |   |

Motorkabel 9x0,5mm<sup>2</sup>  
 motor cable 9x0,5mm<sup>2</sup>

Nicht aufgelegte Adern abisolieren und mit auf PE legen  
 unutilised vein stripped and connected with protective earth



### Kabelentsorgung / Cable disposal

**Kabel dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.**  
**Cables may not be disposed of with normal domestic waste.**

Falls eine Entsorgung des Kabels nicht möglich ist, sende das Kabel an die Nakanishi Jaeger GmbH. Die anfallenden Kosten für den Versand und die Gebühren für die Verwertungsanlagen werden von der Nakanishi Jaeger GmbH nicht übernommen.

If disposal of the cable is not possible, send the cable to Nakanishi Jaeger GmbH. Nakanishi Jaeger GmbH shall not assume the costs incurred for shipment and the fees for the recycling facilities.

|        |             |                                                                                                                                  |                         |          |              |  |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--|
| Datum  | 04.09.23    | <br><b>Jäger</b><br>High Performance Spindles | Zeichn.Nr.:             | 29006540 | Projekt Nr.: |  |
| Bearb. | Perschewski |                                                                                                                                  |                         |          | Version Nr.: |  |
| Gepr.  |             |                                                                                                                                  | Kabelplan GB7/- (S12/-) |          | Blatt 1      |  |
| Norm   | DIN 81346   |                                                                                                                                  |                         |          | von 1 Bl.    |  |


Übersetzungen, Vervielfältigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt

## 6.5

### Ochrana motoru PTC 145° C

PTC termistor s ochrannou izolací

Charakteristiky jmenovitých přepínacích teplot 90 °C až 160 °C podle DIN VDE V 0898-1-401.

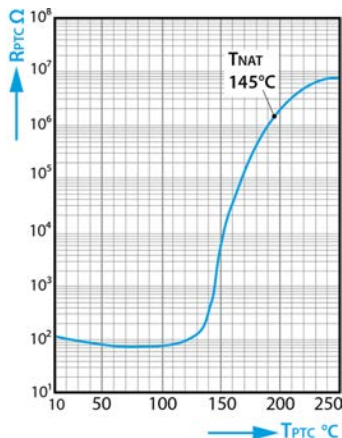

Odpor PTC termistoru  $R_{PTC}$  je závislý na teplotě PTC termistoru  $T_{PTC}$  (hodnoty odporu při malém signálu napětí).

#### Technické údaje

|                            |                                                            |                        |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Typ                        | M135                                                       |                        |                           |
| Max. provozní napětí       | $(T_A = 0 \dots 40^\circ \text{C})$                        | $V_{\max}$             | 30 V                      |
| Max. měřicí napětí         | $(T_A - 25 \text{ K} \dots T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$ | $V_{\text{měř., max}}$ | 7.5 V                     |
| Jmenovitý odpor            | $(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$                             | $R_N$                  | $\leq 250 \Omega$         |
| Instalační zkušební napětí |                                                            | $V_{is}$               | 3 kV~                     |
| Čas odezvy                 |                                                            | $t_a$                  | $< 2.5 \text{ s}$         |
| Provozní rozsah teplot     | $(V=0)$                                                    | $T_{op}$               | $-25/+180^\circ \text{C}$ |

#### Hodnoty odporu

| $T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$ | $R(T_{\text{NAT}} - \Delta T)$<br>$(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$ | $R(T_{\text{NAT}} + \Delta T)$<br>$(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$ | $R(T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$<br>$(V_{PTC} \leq 7.5 \text{ V})$ | $R(T_{\text{NAT}} + 23 \text{ K})$<br>$(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$ |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $145 \pm 5^\circ \text{C}$    | $\leq 550 \Omega$                                                | $\geq 1330 \Omega$                                               | $\geq 4 \text{ k}\Omega$                                             | ----                                                                 |

## 6.6

### Monitorování nástrojového kuželu


Sledování nástrojového kuželu (sledování NK) ukazuje obsluze stav připravenosti vřetena VF k provozu a do řízení stroje předává odpovídající signál.

- ☐ Kontrola nástrojového kuželu prostřednictvím indukčního bezdotykového spínače.

#### Signály


| Nástroj upnutý      | Nástroj uvolněn             | Nástroj vyhozen             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VF-vřeteno          | VF-vřeteno                  | VF-vřeteno                  |
|                     |                             |                             |
| připraven k provozu | není<br>připraven k provozu | není<br>připraven k provozu |

Rozsah provozního napětí:  
10 - 30 VDC (UL – třída 2)  
Spínací odstup: Sn 2,0 mm  
Odolný proti zkratu a  
přepólování.

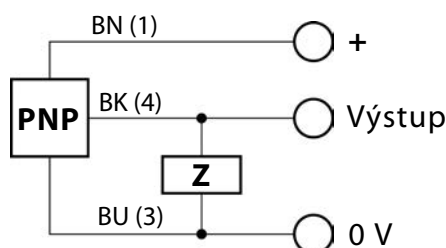

BN = hnědá  
BK = černá  
BU = modrá  
NO = Standardně otevřeno

## 6.7

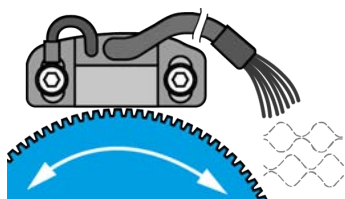

Vzorový obrázek: Měřicí ozubené kolo

### Čidlo otáček a polohy (MiniCoder)

MiniCoder snímá míru (měřicí kolo) z feromagnetického materiálu. Magnetické pole vestavného čidla je modulováno pohybující se mírou.

- ☐ Změnu magnetického pole čidlo rozpozná a přemění ji na sinusoidový výstupní signál.

#### 6.7.1

#### Technické údaje

|                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výstupní úroveň           | 1 $V_{SS}$ jako diferenční signál                                                                                                                                              |
| Výstupní signál           | 2 o 90° posunuté sinusové signály<br>a jejich inverzní signály;<br>odolné proti zkratu;<br>Volitelně: referenční impulz                                                        |
| výstupním kmitočtu        | 0...200 kHz<br>při kapacitě vedení 5 nF                                                                                                                                        |
| Posun (statický)          | $\pm 20$ mV                                                                                                                                                                    |
| Amplitudová tolerance     | -20 % ... +10 %                                                                                                                                                                |
| Souběh amplitud USp1/USp2 | 0,9...1,1                                                                                                                                                                      |
| Napájecí napětí UB        | 5 $V_{DC} \pm 5$ %                                                                                                                                                             |
| Příkon bez zatížení       | $\leq 0,3$ W                                                                                                                                                                   |
| Délka kabelu              | maximálně 100 m<br>(dbejte na pokles napětí přes napájecí vedení)                                                                                                              |
| Připojení                 | 9-žilový kabel průřez žíly 0,15 mm <sup>2</sup><br>Vnější průměr: 5 -0,3 mm,<br>min. poloměr ohybu: 25 mm<br>dodatečně vyvedený stínící kabel pro uzemnění v blízkosti snímače |


## 6.8



## Zvukové emise

**POZOR: Hluk poškozuje zdraví.**

► VF-vřeteno provozujte pouze s ochranou sluchu.

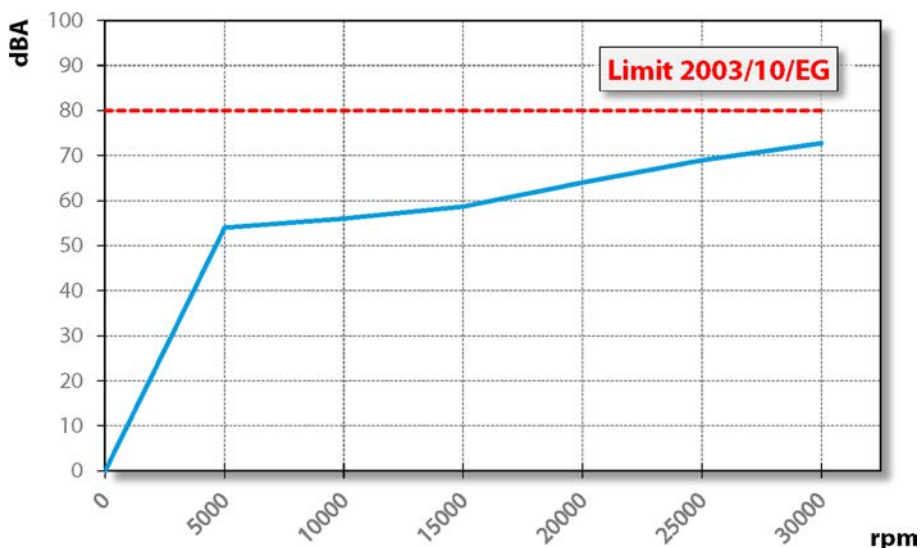

## 7



## Místo provozu

**NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.**

Je-li VF-vřeteno špatně upevněno, může se při provozu uvolnit a vznikající silou může být odmrštěno.


► VF-vřeteno pevně upněte.



**VÝSTRAHA: Nebezpečí poranění v důsledku odmrštěných částí.**

VF-vřeteno pracuje s vysokými otáčkami a může být velkou silou odmrštěno.

- V žádném případě neodstraňujte ochranné zařízení stroje nebo zařízení.
- Při práci vždy používejte ochranné brýle.

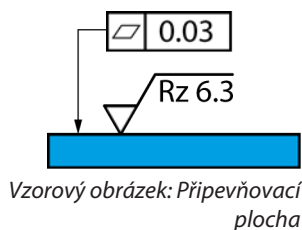

Před instalací VF-vřetena dbejte těchto bodů:

- ➡ Ujistěte se, zda je vzhled vrtaného otvoru VF-vřetena a otvoru připevňovací plochy na stroji souhlasný.
  - ✚ Zkontrolujte počet a rozměry upevňovacích šroubů (volitelně příslušenství).
- ➡ Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny spojovací hadice.
- ➡ Zkontrolujte, zda není poškozen spojovací kabel.
- ➡ Používejte pouze nepoškozené hadice a kabely
- ➡ Nenechávejte VF-vřeteno běžet v blízkosti zdroje tepla.

## 8

## Instalace

## Před instalací:

- ➔ Zkontrolujte, zda je VF-vřeteno kompletní a nepoškozené.

## Pokud bylo VF-vřeteno delší dobu uskladněno:


- ➔ Provedte všechny kroky uvedené v kapitole Zprovoznění po odstávce.

## 8.1

## Instalace VF-vřetena

Pro instalaci VF-vřetena proveďte níže uvedené kroky v tomto pořadí:

- ➔ Odstraňte uzavírací zátky, které chrání přípojky při přepravě před poškozením a znečištěním.
- ➔ Místo těchto uzavíracích zátek namontujte vhodné hadicové šroubení.
- ➔ Namontujte odpovídající hadice do hadicového šroubení.
- ➔ Ujistěte se, že jsou přípojky ohebné a nezatížené.
- ➔ Utěsněte všechny přípojky stlačeného vzduchu axiálně ke směru šroubení.
- ➔ Utěsněte všechny přípojky chlazení kapalinou axiálně ke směru šroubení.
- ➔ Pokud je VF-vřeteno vybaveno uzavíracím vzduchem:
  - ✚ Zajistěte, aby v oblasti ložiska nedocházelo ke vzniku proudění vzduchu.
  - ✚ Při připojování elektrických vedení vždy používejte utěsněné kabelové odbočnice.
- ➔ Upevněte VF-vřeteno ve stroji.
- ➔ Spojte hadice s přípojkou každého media.
- ➔ Odstraňte ochranné zátky, které chrání hřídel při přepravě před poškozením a znečištěním.
- ➔ Zapojte konektor provozní přípojky vedení k odpovídající přípojce VF-vřetene a měniče kmitočtu.
- ➔ Zajistěte konektor.

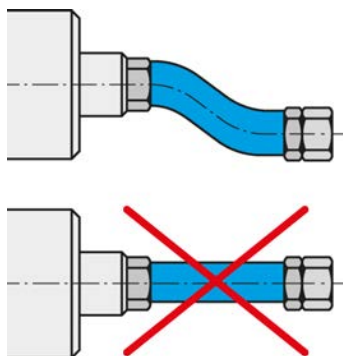


Flexibilně připojte média a kabely.

**Upozornění: Vytvořte rychlozávěrné spojení SpeedTEC.**

- Při kombinaci SpeedTEC konektor stroje/SpeedTEC konektor kabelu:
- Odstraňte O-kroužek u konektoru stroje SpeedTEC.

## 8.2

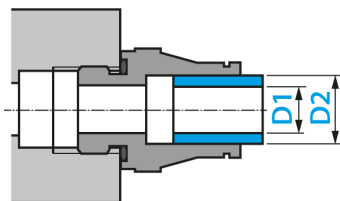

### Průměr přívodního vedení média

➡ Jmenovitá šířka přívodního vedení média viz tato tabulka:

| DN         | Médium          | D1     |                   | D2    |                   |
|------------|-----------------|--------|-------------------|-------|-------------------|
| <b>2,8</b> | Stlačený vzduch | 2,8 mm | $\frac{7}{64}$ "  | 4 mm  | $\frac{5}{32}$ "  |
| <b>4</b>   | Stlačený vzduch | 4 mm   | $\frac{5}{32}$ "  | 6 mm  | $\frac{15}{64}$ " |
| <b>6</b>   | Stlačený vzduch | 6 mm   | $\frac{15}{64}$ " | 8 mm  | $\frac{5}{16}$ "  |
| <b>5,5</b> | Chladicí voda   | 5,5 mm | $\frac{7}{32}$ "  | 8 mm  | $\frac{5}{16}$ "  |
| <b>7</b>   | Chladicí voda   | 7 mm   | $\frac{9}{32}$ "  | 10 mm | $\frac{25}{64}$ " |

## 8.3

### Chladicí voda

#### 8.3.1

#### Kvalita chladicí kapaliny

Destilovaná voda způsobuje na nechráněných dílech okamžitě korozi, která nejprve často zůstává bez povšimnutí, později ovšem způsobuje závažné škody způsobené korozi.

➡ Nepoužívejte čistou ani destilovanou vodu.

Usazeniny v chladicích kanálech v důsledku nevhodné chladicí vody snižují odvod tepla.

➡ Používejte chladicí vodu s těmito vlastnostmi:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Pitná voda                     | podle 98/83/ES    |
| Stupeň tvrdosti                | 1 – 15°dH         |
| PH hodnota                     | 7-9               |
| Přísada (ochrana proti korozi) | 20% Antrifrogen N |

#### 8.3.2

#### Nastavení chlazení

➡ Pro chlazení kapalinou dodržujte následující hodnoty:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Průměr hadice (*)    | nejméně DN 5.5    |
| Přívodní teplota     | nejméně 20° C     |
| objemový proud       | nejméně 1.5 l/min |
| Teplota vratné větve | maximálně 40° C   |

(\*) Používejte UV nepropustné chladicí hadice.

## 8.4 Stlačený vzduch

### 8.4.1 Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1)


|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Znečištění pevnou látkou | <b>Třída 3</b><br>Stupeň filtru lépe 5 µm pro pevné látky |
| Obsah vody               | <b>Třída 4</b><br>max. tlakový rosný bod +3 °C            |
| Celkový obsah oleje      | <b>Třída 3</b><br>max. obsah oleje 1 mg/m <sup>3</sup>    |

### 8.4.2 Nastavení uzavíracího vzduchu

Hodnoty kvality vzduchu viz kapitola „Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1) [► 27]“.

Hodnota nastavení pro blokovací vzduch závisí na průměru a délce hadice.

- ➡ Průměr hadice: DN 4
- ➡ Hodnota nastavení viz níže uvedený graf.
- ➡ Při zapnutí stroje zapojte současně také technicky řízený vzduchový ventil a chlazení. Tímto je také VF-vřeteno během klidového stavu chráněno.

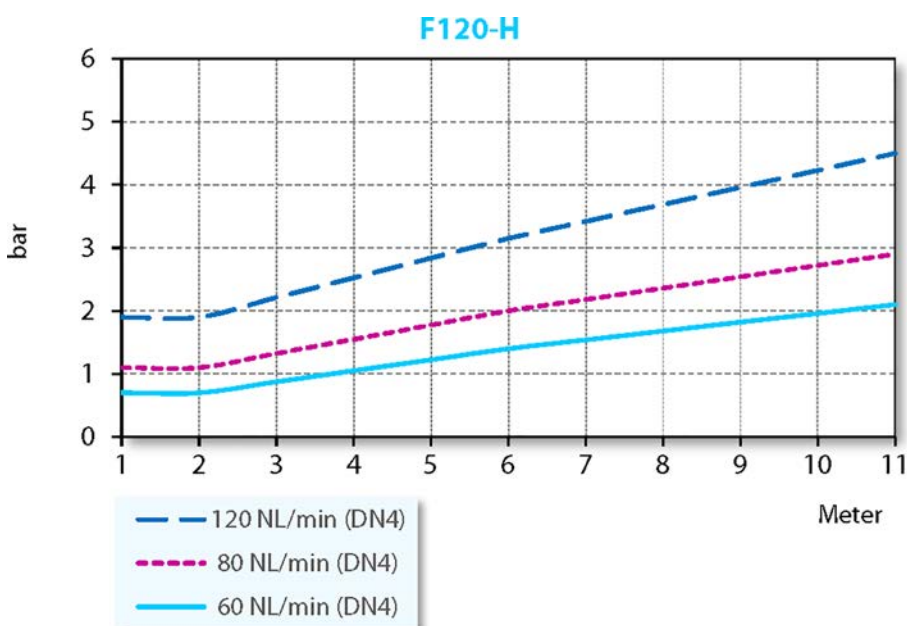


|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Minimální potřeba blokovacího vzduchu | Suché opracování           |
| Střední potřeba blokovacího vzduchu   | Opracování stříkajíc vodou |
| Nejvyšší potřeba blokovacího vzduchu  | Opracování paprskem vody   |

### 8.4.3


Hodnoty kvality vzduchu viz kapitola „Třídy čistoty vzduchu (ISO 8573-1) [► 27]“.

## 9

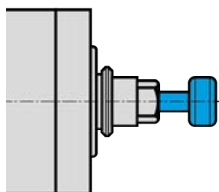

Vzorový obrázek: Vložení stopky

## 9.1

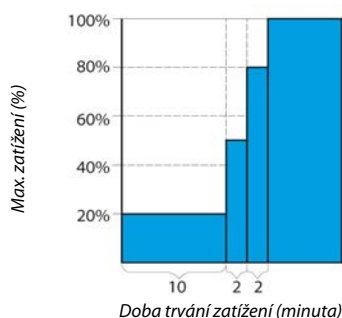

## Hodnoty nastavení

➔ Dodržujte tyto hodnoty:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Čištění kužele                         | 4,5 - 6 bar |
| Pneumatický systém pro výměnu nástrojů | ≥ 6,0 bar   |

## Uvedení do provozu

### NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.

Při chybně zvoleném počtu otáček mohou být VF-vřeteno a nástroj zničeny a jejich úlomky mohou být odmrštěny.

- ▶ Dodržujte maximální otáčky zvoleného nástroje.
- ▶ Dodržujte maximální otáčky VF-vřetena.
- ▶ Max. přípustné otáčky VF-vřetena pro uvedení do provozu / zpracování jsou vždy **nejnižší** uvedené otáčky.

### Upozornění: Zajistěte funkci.

- ▶ VF-vřeteno nikdy neprovozujte bez upnuté stopky nástroje.

#### Bez upnuté stopky nástroje dojde:

- ☐ K poškození upínacího systému vlivem odstředivé síly.
- ☐ K narušení upínacího systému.
- ☐ K ovlivnění jakosti vyvážení VF-vřetena.
- ☐ K poškození uložení.

➔ Hřídel vřetena otočte rukou nejméně 10krát.

➔ Před uložením a před zprovozněním vyčistěte pouze chladicí kanál pomocí stlačeného vzduchu.

## Schéma vtoku

➔ Uvedte VF-vřeteno s upnutým nástrojem nechejte (bez obrábění) cca 10 minut do provozu.

➔ Přitom počet otáček je na hodnotě 20 % maximálně přípustných otáček VF-vřetena.

👉 Viz definice: max. přípustné otáčky

➔ Poté nechejte běžet VF-vřeteno max. 2 minuty s max. 50 % přípustných otáček.

➔ Poté provozujte VF-vřeteno ještě cca 2 minuty s max. 80 % maximálně přípustných otáček.

**Vřeteno VF je nyní připraveno k použití.**

## 9.2 Denní start

Postupujte podle níže uvedených pokynů, aby se předešlo a šetřilo tukové mazání ložiska:

➡ VF-vřeteno provozujte s upnutým nástrojem (bez obrábění).

⚡ Cca 2 minuty.

⚡ S max. 50 % maximálně přípustných otáček.  
(Viz kapitola Uvedení do provozu [► 28])

Tímto dosáhne VF-vřeteno své provozní teploty.

## 9.3 Signalizace zastavení

U měniče kmitočtu využijte možnosti identifikace signalizace klidového stavu hřídele a dále jí využijte k vyhodnocování řízení stroje.

## 9.4 Zprovoznění po odstávce

➡ VF-vřeteno zprovozněte až tehdy, když se jeho teplota přizpůsobí - z teploty místa uložení na teplotu místa provozu.

⚡ Teplotní rozdíl VF-vřetena od místa provozu by neměl být vyšší než 10° C.

➡ Proveďte všechny kroky uvedené v kapitole „Údržba [► 36]“.


➡ VF-vřeteno provozujte s maximálně 50 % max. přípustných otáček cca 5 minut.

⚡ Viz kapitola Uvedení do provozu [► 28]

➡ Poté provozujte VF-vřeteno ještě cca 2 minuty s max. 80 % přípustných otáček.


Tím se tukové mazání ložisek rozehřeje a je více šetřeno.

## 10

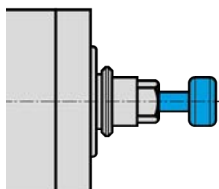

Vzorový obrázek: Vložení stopky

### 10.1

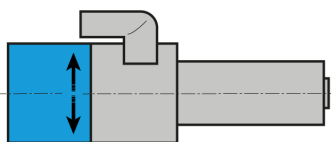

Vzorový obrázek:  
Označení směru otáčení

## Výměna nástroje

### POZOR: Nebezpečí vtažení rotující hřídelí.

Jestliže se hřídel ještě otáčí, může dojít ke vtažení a pohmoždění prstů a ruky.

► Nástroj vyměňujte pouze v případě, že je hřídel v klidu.

### Upozornění: Zajistěte funkci.

► VF-vřeteno nikdy neprovozujte bez upnuté stopky nástroje.

#### Bez upnuté stopky nástroje dojde:

- ☐ K poškození upínacího systému vlivem odstředivé síly.
- ☐ K narušení upínacího systému.
- ☐ K ovlivnění jakosti vyvážení VF-vřetena.
- ☐ K poškození uložení.

## Pravotočivý a levotočivý chod

Upínací systém SF-vřetena je dimenzován pro pravotočivý a levotočivý chod.

- ➡ Používejte pouze nástroje se správným směrem otáčení k VF-hřídeli.
- ➡ Používejte pouze přijetí nástroje se správným směrem otáčení k VF-hřídeli.
- ➡ Na FU nastavte směr otáčení VF-vřetena podle směru otáčení použitého nástroje / přijetí nástroje.

## 10.2

## Pneumatická výměna kužele

**NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.**

Čištění kužele by popř. mohlo při výměně nástrojového kužele vytvořit tlak vzduchu v duté stopce kuželu (HSK). Při náhlém uvolnění by pak mohlo dojít k vymrštění HSK.


- ▶ Kuželové čištění bezpodmínečně vypněte, pokud se HSK nachází cca 1 - 2 mm před čelní plochou.

**Rada: Zaručte kvalitu středovosti.**

- ▶ Udržujte kleštinové upínací pouzdro, upínací matice, čelní plochu, hřídel, nástrojový kužel a upínací systém nástroje neustále čisté.

- ▶ Zkontrolujte kuželové upínání.

Při výměně do VF-vřetena musí být nepoškozené a čisté.

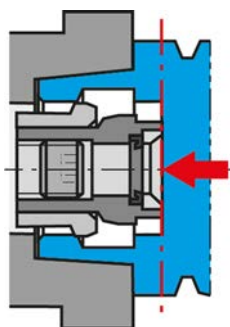

Zasuňte nástroj až k dotykové ploše upínacího kuželu.


- ➔ Ujistěte se, zda je hřídel VF-vřetena absolutně v klidu.
- ➔ Zapněte stlačený vzduch pro „válec vpřed“.
- ➔ Vyjměte nástroj.
- ➔ Vnitřní kužel nástrojového upínacího pouzdra a vnitřní kužel hřídele čistěte čistícím kuželem z plsti.
- ➔ Vložte nástroj.
  - ✚ Zasuňte nástroj až k dotykové ploše upínacího kuželu.
- ➔ Zapněte stlačený vzduch pro „válec zpět“.
- ➔ Po následující výměně nástroje dodržujte pauzu 1 - 2 sekundy.
- ➔ Spusťte VF-vřeteno.

## 10.2.1

## Automatický HSK-upínák nástroje


Doporučujeme tyto hodnoty:

- ➔ Tolerance koaxiality při výměně nástroje.
  - ✚ Koaxialita (ØG): 0,8 mm
- ➔ Síly založení u upínacího kuželu.
  - ✚ Maximálně: 220 N

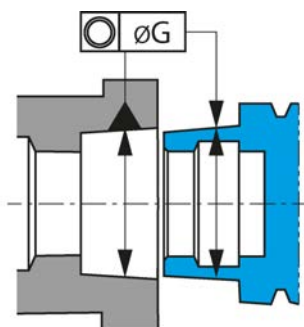

Tolerance koaxiality

### 10.3

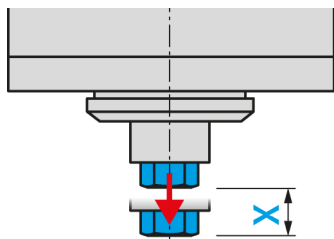

Vzorový obrázek: Zdvih vyhození

### Výměnná stanice nástroje (volitelné příslušenství)

Při výměně nástroje se VF-vřeteno s upnutým nástrojem posune do výměnné stanice.

- ➔ Při vytváření výměnné stanice dodržujte tyto hodnoty, aby byl vyrovnán zdvih vyhození (X):

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Pružinové uložení | X = 2 - 5 mm |
| Pružnost          | 40 - 80 N    |

### 10.3.1

### Pneumatická výměna kužele


Při výměně nástroje je nástrojové upínací pouzdro vytlačováno válcem z hřídele.

### 10.3.2

### Instalace výměnné stanice

Při instalaci výměnné stanice postupujte takto:

- ➔ Vyvrtejte vhodný průměr ( $\varnothing D1$  H7) pro nástrojové upínací pouzdro.
- ➔ Upevněte závit M5.
- ➔ Do otvoru vsadte výměnnou stanici.
- ➔ Výměnnou stanici upevněte závitovým šroubem (M5).

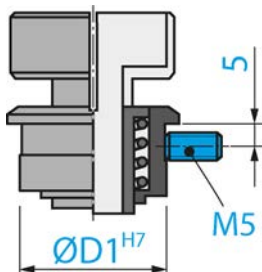

### 10.3.3

### Údržba


**Před počátkem práce:**

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny povrchy dobře vyčištěné a bez prachu, tuku, chladicí kapaliny, zbytků po obrábění a kovových částek.
- ➔ Zkontrolujte, zda výměnná stanice nevykazuje poškození.

## 10.4 Postupový diagram

### 10.4.1 Postupový diagram pneumatického systému

Hlášení klidového stavu VF-vřetena od řízení stroje.  
 (otáčky = 0 u VF-vřetena s magnetorezistorem)  
 (frekvence = 0 a časové zpoždění min. 2-3 s u VF-vřetena bez magnetorezistoru)

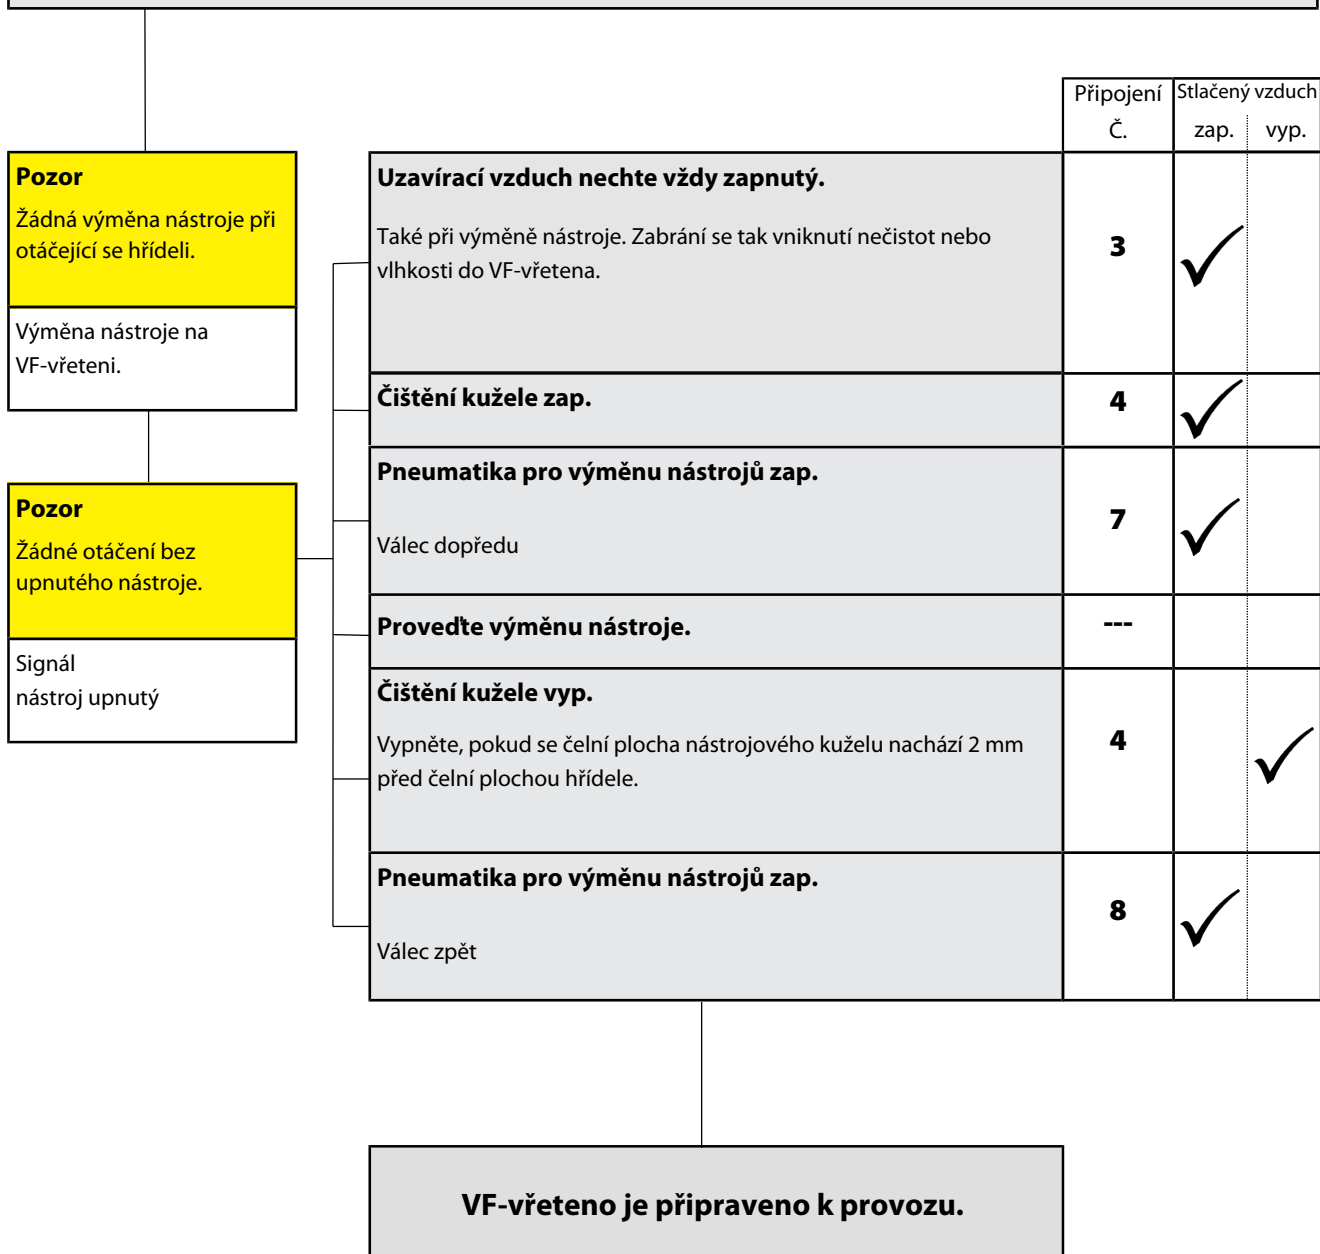

## 10.4.2 Postupový diagram elektrického systému

| Nástrojový kužel | Stlačený vzduch zap. | Upnuto              | Uvolněno            | Vyhozeno            |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| není vložen      | Ano                  | žádný signál<br>= 0 | Signál<br>= 1       | žádný signál<br>= 0 |
| vloženo          | Ano                  | Signál<br>= 1       | žádný signál<br>= 0 | žádný signál<br>= 0 |
| není upnutý      | Ano                  | žádný signál<br>= 0 | žádný signál<br>= 0 | Signál<br>= 1       |

## 10.4.3 Signály

| Vstupy          | Popis                                                                                                                                                      | signál | Akce                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Signál uvolněný | Válec zpět.<br>Upínací systém uvolněn.<br>V přijetí nástroje VF vřetena není vložen <b>žádný</b> nástrojový kužel.                                         | = 0    | VF-vřeteno <b>nepouštět</b>         |
| Signál upnutý   | Válec zpět.<br>Upínací systém upnutý <b>s nástrojem</b> .<br>V přijetí nástroje VF vřetena vložen nástrojový kužel.                                        | = 1    | Vřeteno VF spustit, když signál = 1 |
| Signál vyhozen  | Válec je vysunutý.<br>Upínací systém je uvolněný.<br>V přijetí nástroje VF vřetena vložen nástrojový kužel.<br>Nástrojový kužel přitom <b>není</b> upnutý. | = 0    | VF-vřeteno <b>nepouštět</b>         |



### Upozornění: Zajistěte funkci.

Signál „uvolněno“ zobrazuje obsluze stav připravenosti VF-vřetena, aby byla zajištěna bezpečnost provozu.

#### Stav upnutí „uvolněno“:

- ☐ není přípustný provozní stav
- ☐ je přípustný jen pro přepravu a skladování

**Každý prázdný zdvih snižuje životnost VF-vřetena.**

## 11

## Nástroje pro HSC obrábění

**NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.**

Při chybném směru otáčení se při zatížení poškodí nástroj. V důsledku odstředivé síly se nalomené části odmrští.

- Používejte pouze nástroje se správným směrem otáčení k VF-hřídeli.

**NEBEZPEČÍ: V důsledku odmrštěných částí.**

Při chybně zvoleném počtu otáček mohou být VF-vřeteno a nástroj zničeny a jejich úlomky mohou být odmrštěny.

- Dodržujte maximální otáčky zvoleného nástroje.
- Dodržujte maximální otáčky VF-vřetena.
- Max. přípustné otáčky VF-vřetena pro uvedení do provozu / zpracování jsou vždy **nejnižší** uvedené otáčky.

- ➞ Používejte pouze nástroje v technicky bezvadném stavu.
- ➞ Používejte pouze nástroje, u nichž průměr tělesa nástroje odpovídá vnitřnímu průměru kleštinového upínacího pouzdra. Nenasazujte např. těleso o průměru 3 mm do kleštinového upínacího pouzdra 1/8" (=3,175 mm).
  - ↳ Viz také kapitola Technické údaje [► 14]
- ➞ Používejte pouze tělesa nástroje s průměrem v tolerancích h6 .
- ➞ Nepoužívejte žádné stopky nástroje s čelní plochou (např. Weldon).
- ➞ Používejte pouze vyvážené nástroje.
  - ↳ DIN ISO 1940 , stupeň jakosti 2,5 .

## 12

### Údržba

**Údržbu VF-vřetena smí provádět pouze odborný personál.**

Před každou údržbou musí být VF-vřeteno odstaveno z provozu.

- ➔ Ujistěte se, zda je hřídel VF-vřetena absolutně v klidu.
- ➔ Před prováděnou prací si ještě jednou pečlivě přečtěte příslušnou kapitolu v manuálu.
- ➔ Dbejte také manuálu stroje, v kterém je zabudováno VF-vřeteno.
- ➔ Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy.

### 12.1

#### Kuličkové ložisko



##### Upozornění: Snížení životnosti v důsledku cizích materiálů.


Ložiska VF-vřetena jsou vybaveny trvanlivým tukovým mazáním. Jsou tedy bezúdržbové.

- ▶ Kulová ložiska nemažte.
- ▶ Do otvorů VF-ložiska nenanášejte tuky, oleje nebo čisticí prostředky.

### 12.2

#### Denní čištění

Aby byla zajištěna bezpečná a přesná funkce VF-vřetene, musí být všechny dotykové plochy VF-vřetene, upínač pro VF-vřeteno, upínání nástroje a držáky nástroje čisté.

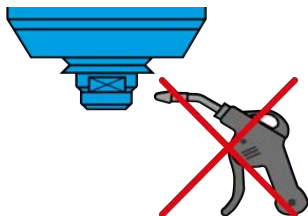

##### Upozornění: Snížení životnosti v důsledku cizích materiálů.

- ▶ Při čištění VF-vřetena nepoužívejte stlačený vzduch.
- ▶ Při čištění VF-vřetena nepoužívejte ultrazvuk.
- ▶ Při čištění VF-vřetena nepoužívejte paprsky páry.

Přitom může dojít k vniknutí nečistot do oblasti ložisek.

#### 12.2.1

##### Před počátkem práce

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny povrchy dobře vyčištěné a bez prachu, tuku, chladicí kapaliny, zbytků po obrábění a kovových částech.
- ➔ Zkontrolujte, zda VF-vřeteno nevykazuje poškození.
- ➔ Pokud je SF-vřeteno vybaveno uzavíracím vzduchem, pak tento při čištění vždy zapněte.
- ➔ K čištění používejte pouze čistý, měkký hadřík nebo čistý, měkký štěteček.

**Pokud je VF-vřeteno vybaveno kuželovým čištěním:**

- ➔ Po čištění zapněte kuželové čištění na 2-3 sekundy.

Díky tomu se případné nečistoty z hřídele vzduchem vyfoukají.

### 12.2.2 Při každé výměně nástroje

- ➔ Ujistěte se, že je čisté přijetí nástroje a stopka nástroje.
- ✚ Případné nečistoty odstraňte.

### 12.2.3 Při každé výměně upínacího prostředku

- ➔ Očistěte vnitřní kužel hřídele vřetena VF. Ve vnitřním kuželi nesmí být špony ani nečistoty.
- ➔ Vyčistěte nástrojový kužel.

### 12.3 Při skladování

Pokud VF-vřeteno delší dobu nebudete používat:


- ➔ Před uložením a před zprovozněním vyčistěte pouze chladicí kanál pomocí stlačeného vzduchu.
- ➔ Odstraňte všechny zbytky chladicí kapaliny.
- ➔ VF-vřetena skladujte ve vodorovné poloze.
- ➔ VF-vřetena skladujte chráněné před vlhkostí, prachem a jiným vlivy okolí.
- ➔ Dodržujte níže uvedené podmínky skladování.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Teplota místa skladování  | +10° C ... + 45° C |
| Relativní vlhkost vzduchu | < 50 %             |

### 12.4 Týdenní údržba


Vizuální kontrola upínacího systému na:

- ➔ Poškození
- ➔ Funkci
- ➔ Mazání
  - ✚ K dosažení neměnné upínací síly je nutné domazávat funkční plochu upínacího systému.
  - ✚ Doporučujeme kluzný kovový sprej METAFLUX 70-81.
  - ✚ Míchání různých tuků není přípustné.

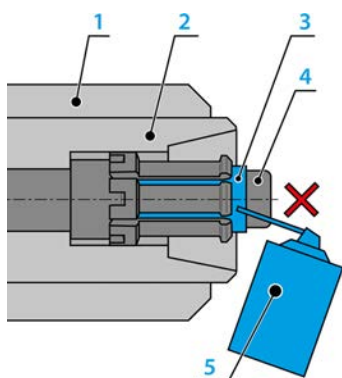

- |   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | VF-vřeteno                                    |
| 2 | Hřídel                                        |
| 3 | Funkční plocha                                |
| 4 | upínacím systému                              |
| 5 | Kluzný kovový sprej (volitelné příslušenství) |

## 12.5

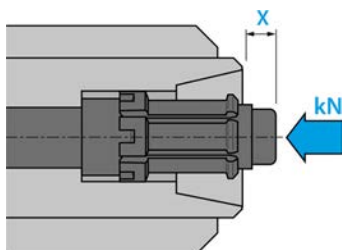

### Měsíční údržba

- ➔ Hřídel VF-vřetena otočte každé 4 týdny nejméně 10krát ručně.
- ➔ Kontrola rozměru X upínacího systému
  - ✚ Požadovaný rozměr:  $10,3 \pm 0,1$  mm
- ➔ Kontrola upínací síly upínacího systému
  - ✚ Požadovaná hodnota: 8,8 - 14,3 kN

Pokud hodnoty nesouhlasí, zašlete VF-vřeteno k přezkoušení a údržbě do firmy **Nakanishi Jaeger GmbH** nebo certifikovanému servisnímu partnerovi.

## 12.6

### Při delším skladování

- ➔ Hřídel VF-vřetena otočte každé 3 měsíce nejméně 10krát ručně.
- ➔ Poté uveďte VF-vřeteno s upnutým nástrojem na cca 10 minut do provozu.
  - ✚ Přitom počet otáček je na hodnotě 20 % max. přípustných otáček VF-vřetena. (Viz kapitola Uvedení do provozu [► 28])

## 12.7

### Maximální doba odstávky

Maximální doba odstávky je 2 roky.

- ➔ Bezpodmínečně dbejte všech bodů uvedených v kapitole „Při delším skladování [► 38]“. Pouze takto zůstane funkce VF-vřetene zachována.

## 13

**Demontáž**

Při demontáži VF-vřetena postupujte takto:

- ➔ Zcela odpojte přívod energie (proud).
- ➔ Zcela odpojte přívod médií (vzduch a kapaliny).
- ➔ Ujistěte se, zda je hřídel VF-vřetena absolutně v klidu.
- ➔ Odstraňte všechny přípojky VF-vřetena.
- ➔ Vypustte chladicí kanál VF-vřetene.
- ➔ Vřeteno VF vymontujte ze stroje.

## 13.1

**Likvidace a ochrana životního prostředí**

Více než 90 % použitých materiálů VF-vřetena je recyklovatelných (hliník, ušlechtilá ocel, ocel, měď atd.)

**VF-vřeteno nemůže být likvidováno v normálním domácím odpadu.**

- ➔ Odstraňte všechny nerecyklovatelné materiály.
- ➔ VF-vřeteno nechte sešrotovat ve schváleném zařízení pro využití odpadů.
- ➔ Dodržujte všechny předpisy příslušných správních úřadů.
- ➔ Chladicí kapaliny neodvádějte do odpadních vod.
- ➔ Chladicí média likvidujte podle místních předpisů.

Pokud není možná demontáž VF-vřetena, zašlete VF-vřeteno do společnosti **Nakanishi Jaeger GmbH**. Vzniklé náklady za zásilku a poplatky zařízení pro využití odpadů společnost **Nakanishi Jaeger GmbH** nepřebírá.

## 14

**Servis & opravy****NEBEZPEČÍ: Úder elektrickým proudem.**

Úder elektrickým proudem může způsobit těžké popáleniny a životu nebezpečná poranění.

Odstraňte nebezpečné hrozby vznikající v důsledku elektrické energie (podrobnosti viz např. v předpisech VDE a místního dodavatele energie).

- Před počátkem práce vypněte napájení proudem VF-vřetena.

**Upozornění: Poškození elektrostatickým výbojem.**

Nedotýkejte se součástek, které jsou ohrožené statickou elektřinou.

## 14.1

**Servisní partneři**

Vřeteno smí otvírat a opravovat pouze certifikovaní servisní partneři. Při nerespektování zaniká každý nárok na záruční plnění a nárok na náhradu škody.

- ➔ Seznam partnerů viz níže uvedené webové stránky.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/en/contact/service-partners>

## 14.2

### Provozní poruchy

Na základě následujícího seznamu mohou být poruchy rychle přezkoumány a odstraněny.

#### VF-vřeteno se neotáčí

| Příčina                     | Odstranění poruchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez napájení proudem        | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte měnič kmitočtu (FU).<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte stroj.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte všechny elektrické přípojky.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte všechny vodiče v kabeláži motoru.<br><input type="checkbox"/> Stiskněte tlačítko Start/Reset. |
| Termické jištění se zapnulo | <input type="checkbox"/> Vyčkejte, až VF-vřeteno vychladne.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte chybová hlášení u FU. Pokud se nerozsvítí žádné hlášení, spusťte FU.<br>(viz také „Vřeteno se přehřívá [► 40]“ )                                                                                                   |
| FU se vypnul                | <input type="checkbox"/> Provéřte chybové hlášení v manuálu měniče kmitočtu.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vyvolání výměny nástroje    | <input type="checkbox"/> Vypněte pneumatický systém pro výměnu nástroje.                                                                                                                                                                                                                                                |

#### VF-vřeteno se přehřívá

| Příčina                           | Odstranění poruchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlazení nestačí                  | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte výkon chladicího zařízení.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte stav naplnění vody chladicího zařízení.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte přípojky a chladicí hadice.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte chladicí okruh.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte chybová hlášení chladicího zařízení. |
| Chybí fáze                        | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda žádný kabel v kabeláži motoru není přetržen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Příliš silné obrábění             | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte směr otáčení VF-vřetena.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte směr otáčení nástroje.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda není nástroj poškozen.<br><input type="checkbox"/> Zredukujte intenzitu zátěže obrábění.                                                                                         |
| Měnič kmitočtu je chybně nastaven | <input type="checkbox"/> Srovnajte hodnoty VF-vřetena s nastavenými hodnotami měniče kmitočtu.                                                                                                                                                                                                                                                                |

**VF-vřeteno je hlučné**

| Příčina                | Odstranění poruchy                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevhodný nástroj       | <input type="checkbox"/> Používejte pouze vyvážené nástroje.<br>(Viz také kapitola „Nástroje pro HSC obrábění [► 35]“.)<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda není nástroj poškozen.<br><input type="checkbox"/> Poškozený nástroj vyměňte. |
| VF-vřeteno není upnuto | <input type="checkbox"/> Používejte pouze držák vřetene z originálního příslušenství nebo držák vřetene, který je zhotovený dle tolerančních údajů společnosti <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .                                                       |
| Poškození ložiska      | <input type="checkbox"/> Kontaktujte servisní službu společnosti <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .                                                                                                                                                     |

**Žádná automatická výměna nástroje**

| Příčina               | Odstranění poruchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znečištění            | <input type="checkbox"/> Odstraňte veškerá znečištění mezi nástrojovým kuzelem a hřídelí VF-vřetena.<br>(Dbejte všech bodů v kapitolách „Výměna nástroje [► 30]“ a „Údržba [► 36]“.)                                                                                                                                                            |
| Nedostatek tlaku      | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte přípojky stlačeného vzduchu.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte hadice stlačeného vzduchu.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte okruh pneumatiky.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte nastavení stlačeného vzduchu pro výměnu nástroje.<br>(Viz také kapitola „Hodnoty nastavení [► 28]“.) |
| Chybějící odvzdušnění | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda jsou připojeny obě přípojky dvojité působícího válce.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda válec nasává vzduch.                                                                                                                                                                             |

**Snímač nepodává signál**

| Příčina                       | Odstranění poruchy                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádné spojení se snímačem     | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte vodiče a přípojky.                                        |
| Špatná pozice nástroje        | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda je nástroj správně upnutý.                           |
| Špatná pozice vstupu nástroje | <input type="checkbox"/> Kontaktujte servisní službu společnosti <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> . |

## VF-vřeteno vibruje / osciluje

| Příčina                           | Odstranění poruchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevhodný nástroj                  | <input type="checkbox"/> Používejte pouze vyvážené nástroje.<br>(Viz také kapitola „Nástroje pro HSC obrábění [► 35]“.)<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda je pro dané použití nástroj vhodný.<br><input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda není nástroj poškozen.<br><input type="checkbox"/> Poškozený nástroj vyměňte. |
| Znečištění                        | <input type="checkbox"/> Odstraňte veškerá znečištění mezi nástrojovým kuželem a hřídelí VF-vřetena.<br>(Dbejte všech bodů v kapitolách „Výměna nástroje [► 30]“ a „Údržba [► 36]“.)                                                                                                                                                  |
| Měníč kmitočtu je chybně nastaven | <input type="checkbox"/> Srovnejte hodnoty VF-vřetene s nastavenými hodnotami měniče kmitočtu.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Příliš silné obrábění             | <input type="checkbox"/> Zredukujte intenzitu zátěže obrábění.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Upevňovací šrouby jsou povoleno.  | <input type="checkbox"/> Pevně utáhněte šrouby.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VF-vřeteno je poškozeno           | <input type="checkbox"/> Kontaktujte servisní službu společnosti <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .                                                                                                                                                                                                                                       |

Pokud není porucha odstraněna po kontrole všech bodů, kontaktujte příslušného servisního partnera.

- ➡ U servisního partnera si vyžádejte průvodku oprav.
- ➡ Zkontrolujte manuál stroje.
- ➡ Kontaktujte výrobce stroje.

**15****Prohlášení o shodě**

Bezpečnostní pokyny dodané  
produktové dokumentace je  
nutné vzít na vědomí.

Ve smyslu ES-směrnice pro stroje

**Nakanishi Jaeger GmbH**

SF-Elektromaschinenbau

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tel. +49 (0) 60029123 -0

tímto prohlašuje, že následující produkt,

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Produkt    | Vysokofrekvenční vřeteno    |
| Typ        | F120-H830.02 S9W2V          |
| Sériové č. | Viz poslední strana manuálu |

pokud je to rozsahem dodávky možné, odpovídá základním požadavkům směrnice pro stroje 2006/42/EG.

Odstavce směrnice pro stroje, které byly použity: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4;

Neúplné stroje ve svém sériovém provedení odpovídají dále všem ustanovením směrnice:

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Aplikované harmonizované normy: | DIN EN ISO 12100<br>Bezpečnost strojů |
|---------------------------------|---------------------------------------|

Neúplný stroj může být zprovozněn pouze v případě, že bylo zjištěno, že stroj v němž je zabudován, odpovídá ustanovením pro stroje 2006/42/EG, popř. jiným použitým předpisům.

My, Nakanishi Jaeger GmbH, se zavazujeme na požádání zprostředkovat pro neúplný stroj speciální dokumentaci jednotlivých státních institucí.

Speciální technické dokumenty ke stroji dle dodatku VII část B byly zhotoveny.

Osoba, která je zplnomocněná k sestavení dokumentů dle dodatku VII část B:

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Ober-Mörlen, 04.06.2025



### Nakanishi Jaeger YouTube channel

Naskenujte tento kód QR pomocí libovolného skeneru kódů QR.



### Nakanishi Jaeger GmbH

 
Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0

✉ [sales@nakanishi-jaeger.com](mailto:sales@nakanishi-jaeger.com)

[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

#### Sériové číslo



Typ **F120-H830.02 S9W2V**

Položka č. **10408010**

Revize 11 Datum 04.06.2025

Sprache CS

